

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

FALLA DE UL NO.

DISMINUCION DE DESPERDICIO CON MAYOR INCIDENCIA EN EL PROCESO DE MANUFACTURA DEL DISCO DE EMBRAGUE AUTOMOTRIZ

FALLA DE ORIGEN

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

P R E S E N T A :

CIRO ALFARO AVELINO







UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

BENEVEL CONTROLLERS

DEDICATORIA

A MI ESPOSA :

HILDA CLARA TRUJILLO SILVA

A MIS HIJOS :

OMAR E ITZEL

DEDICATORIA

A MIS PADRES:

JERONIMO ALFARO PEREZ

ODOCIA AVELINO ARZATE

A MIS HERMANOS :


SIXTOS, LEONOR, MARGARITA,

JERONIMO, MARIBEL Y BLANCA

DEDICATORIA


A MI SUEGRA:

REYNALDA SILVA

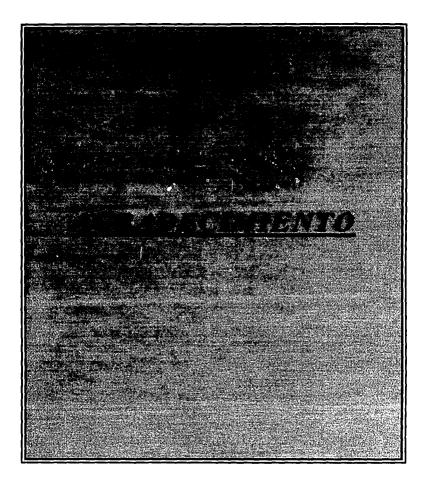

AGRADECIMIENTO

Muchas gracias al Ing. Juan J. Martínez Cosgalla por dirigir este trabajo de investigación. Y gracias a las otras personas que dieron sus sugerencias para una mejor calidad de este trabajo: Ing. Rodolfo Zaragoza Buchain, Ing. Daniel Aldama Avalos, Ing. Cassiodoro Dominguez, Ing. Juan de Dios González Romero, revisión (ENEP ARAGON); Ing. Raúl Lovera, Jefe de Manufactura (Sach México); Lic. Patricia Sandoval, ortografía y redacción. Ningún trabajo es mejor que la suma de personas que contribuyeron en el ningún autor lo logra solo. Gracias a todos ustedes.

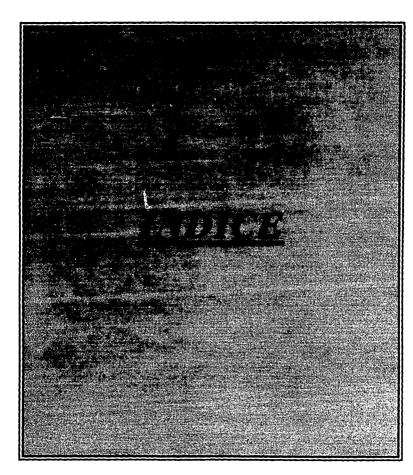

INDICE

	Pág.
INTRODUCCION.	0 1
1.0 GENERALIDADES.	0.5
1.1 Descripción del disco de embrague automotriz.	0.5
1.2 Clasificación del disco de embrague automotriz.	10
1.2.1 Por su capacidad para reducir ruidos en la transmisió	5n. 10
1.2.2 Con o sin amortiguamiento entre pastas.	13
1.3 Características de la pasta friccionante.	13
1.3.1 Coeficiente de fricción.	16
1.3,2 Abrasividad.	18
1.3.3 Resistencia.	19
1.3,4 Estabilidad (érmica.	20

INDICE

	Pág
1.4 Clasificación de la pasta friccionante.	2 1
1.4.1 Pasta orgánica.	21
1.4.2 Pasta inorgánica.	21
2.0 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA QUE ORIGIN	A
DESPERDICIO CON MAYOR INCIDENCIA.	22
2.1 Análisis del proceso de manufactura del disco de	embrague
automotriz.	26
3.0 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS POSIBLES C	CAUSAS
QUE ORIGINAN EL PROBLEMA.	44
3.1,- I MATERIAL	47
3.1.1 Análisis para la discrepancia en pastas y muelles.	48

Pág.

3.2 11 !	меторо.							54
3.2.1	Análisis	para	confirmar	o d	escartar	1a	falta	de un
procedimie	nto para	ajustar	· la máquina	rema	chadora	No.	337.	5 5
222	A 4 11 61 6		confirmar				!	4. 1.
	Aller - French College	ন্দৰ ক্ৰেম্বৰ বিভি	confirmar	o ae	SCAFTAF	ia r	apidez	ue 18 58
operación	ue remaci	18QU.						38
3.3 111	MEDIO A	MBIEN	TE					61
4.								
3.3.1	Anánalisis	para	confirmar	o des	cartar i	a def	iciente	visión
del operad	or.							62
3.3.2	Análisis	para	confirma	r o	descart	ar	ia de	ficiente
iluminación	i.							66
3.4 IV	MAQUINA							69
2.4.1								
	100000000000000000000000000000000000000		confirma (calibració					And the second of the second
No. 337.	nto piev	CHILVO	Cambracic	, 11 , 4 .	ia maqi	uma	. iema	70
								,

	Pág.
3.4.2 Análisis para confirmar o descartar la falta de herrar en condiciones operables.	mental 72
3.5 V MANO DE OBRA. 3.5.1 Análisis para confirmar o descartar la falta de capaci	75 tación
y/o alta rotación de operadores en la operación de remachado. 4.0 PROPUESTAS CORRECTIVAS PARA LA DISMINUCIO	76
DESPERDICIO.	90
4.1 I MATERIAL. 4.1.1 Propuestas correctivas para la discrepancia en pastas.	91 91
4.1.2 Propuestas correctivas para la discrepancia en muelles.	93
4.2 II-METODO. 4.2.1 Propuesta de un procedimiento para el ajuste de la ma	94
remachadora No. 337.	94

INDICE

	Pág.
4.2.2 Propuesta para climinar el desperdicio por la operación de remachado.	rapidez de la
4.3 III MEDIO AMBIENTE.	105
4.3.1 Propuesta para una adecuada iluminación.	105
4.4 IV MAQUINA	ll1
4.4.1:- Propuesta de un procedimiento para el n	
preventivo a herramental y máquina remachadora No.337.	
5.0 JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CORREC	TIVAS. 120
5.1 I MATERIALES.	124
5.2 II METODO.	126
5.3 III MEDIO AMBIENTE.	128
5.4 IV MAQUINA	129

INDICE

	Pág.
6.0 METODO DE EVALUACION DE LAS PROPUEST. CORRECTIVAS.	AS 132
CONCLUSIONES.	141
BIBLIOGRAFIA.	142

TITULO:

Disminución de Desperdicio con Mayor Incidencia en el Proceso de Manufactura del Disco de Embrague Automotriz.

LOS OBJETIVO SON :_

- 1) Disminuir en un 80 % el desperdicio con mayor incidencia en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz.
- 2) Las acciones corectivas propuestas para disminuir el desperdicio del disco de embrague automotriz deben ser:
 - a) Alcanzables.
 - b) Amortizadas en un corto plazo (menor a un año).

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

2...Z

.

WEREODUCCION.

Appelle James

INTRODUCCION

La finalidad de este trabajo de investigación es contribuir al mejoramiento continuo del proceso de manufactura del disco de embrague automotriz. Así como la obtención de la licenciatura de Ingeniero Mecánico.

El tema aqui desarrollado (Disminución de Desperdicio en el Proceso de Manufactura del Disco de Embrague Automotriz), se fundamenta en los objetivos (1) de la empresa donde laboro, siendo estos:

- Alcanzar, mantener y continuamente mejorar la calidad de los productos.
 - 2) Mejorar las operaciones internas de la empresa.
- Atender satisfactoriamente los requerimientos de nuestros clientes.

En la actualidad la calidad del producto, competitividad y servicio son la base del éxito, permanencia y crecimiento de las empresas en mercados nacionales e internacionales.

Manual de Aseguramiento de Calidad de Sachs México, S.A. de C.V. Sección: 01

Las secciones de éste trabajo están organizadas lógicamente para darle una comprensión de cómo se encauzo el problema.

La primera sección está encaminada a illustrar las características generales de funcionamiento y componentes del producto. En las secciones posteriores se verá la solución del problema en si.

A continuación presento un breve resumen del material contenido en cada sección:

Sección No. 01 se hará referencia a la función del disco de embrague en operación y su clasificación, así como sus componentes.

También se mencionarán las características técnicas básicas especificadas con las que deben de cumplir las pastas al igual que su clasificación.

Sección No. 02 se identificará cuál es el problema que genera mayor desperdicio, y en qué o cuáles operaciones sucede. Lo anterior se logrará utilizando el diagrama de Pareto y registros relacionados al desperdicio en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz.

Sección No. 03 se analizarán todas las posibles causas del problema utilizando el diagrama de causa-efecto, así como la injerencia de cada una de ella através de la tormenta de ideas.

Sección No. 04 se proponen acciones correctivas para disminuir la generación de desperdicio en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz, considerando que dichas propuestas deberán satisfacer los objetivos planteados inicialmente en este trabajo de investigación.

Sección No. 05 se determinara el costo debido a la generación de desperdicio y las inversiones para las acciones correctivas propuestas.

Sección No. 06 se propone un método para evaluar los resultados de las acciones correctivas implantadas, utilizando el diagrama de Pareto. Dicho diagrama es un medio eficaz para medir por comparación el grado de eficacia de las acciones correctivas para la reducción de desperdicio una vez implantadas éstas.

INTRODUCCION

En la ultima sección (Conclusiones) se determinara si es rentable implantar las acciones correctivas propuestas, comparando el costo de desperdicio contra la inversión, considerando los objetivos planteados al inicio de éste trabajo de investigación.

SECCION

,01

1.0. - GENERALIDADES

1.1.- Descripción del disco de embrague automotriz.

Definición:


Es un elemento mecánico capaz de transmitir el par motriz inducido por el motor.

Función


El disco de embrague es el medio de acoplamiento del motor con la transmisión y a través de éste se transmite el par motriz generado por el motor.

El disco de embrague en operación esta prensado entre el plato de presión y el volante de inercia, acoplado, a la flecha de mando de la transmisión (ver figuras No. 01, 02, y 03).


En la figura No. 04 se ilustran los componentes generales del disco de embrague automotriz.

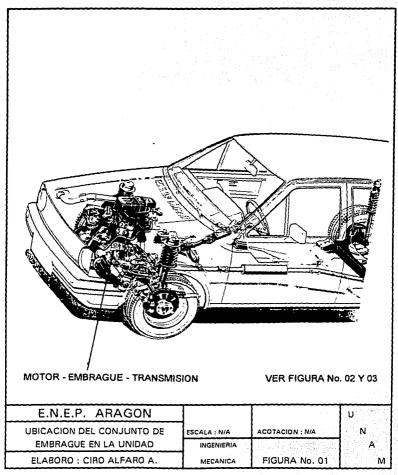


FO1

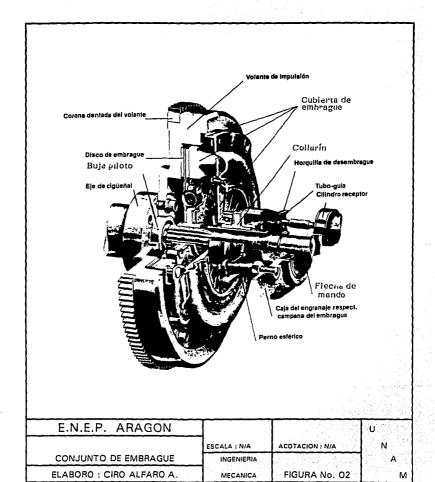

F02

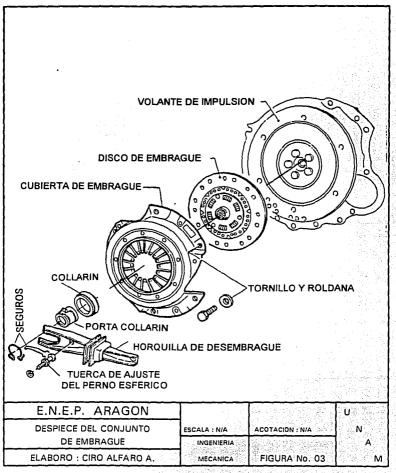

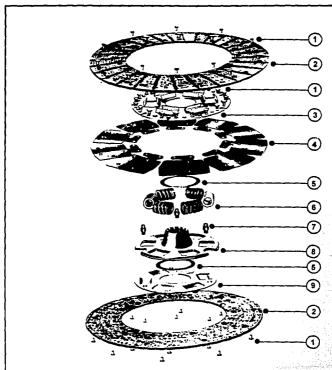

1) REMACHES, 2) PASTAS, 3) DISCO MOTRIZ, 4)MUELLES, 5) ESPACIADORES, 6) RESORTES, 7) PERNOS TOPE, 8) MAZA, Y 9) DISCO RETEN.

E.N.E.P. ARAGON			U
COMPONENTES DEL	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DISCO DE EMBRAGUE	INGENIERIA	多数 第二十五十二	Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 04	м


- 1.2.- Clasificación del disco de embrague automotriz. (2)
- 1.2.1.- Por su capacidad para reducir ruidos en la transmisión.
- a) Disco con amortiguamiento torsional.

Estos son los más usados, ya que disminuyen los ruidos de la transmisión ocasionados por las vibraciones que induce el motor. Estos amortiguadores son desde equipos muy simples hasta complicados mecanismos. La complejidad de estos mecanismos depende básicamente de la rigidez de la transmisión del vehículo y del balanceo del motor (ver figura No. 05).


b) Disco rigido.

Cuando el ruido en la transmisión no es crítico (caso de los tractores) se recomienda el uso de este tipo de discos (ver figura No. 06).

⁽²⁾ Curso de Capacitación Sobre Embragues, Pág. 7

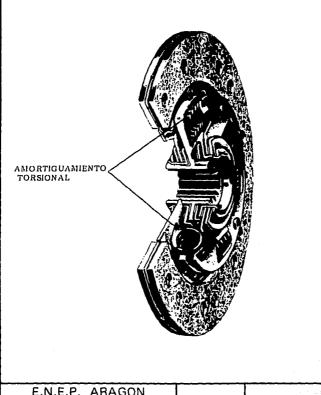

E.N.E.P. ARAGON			U
DISCO CON AMORTIGUAMIENTO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
TORSIONAL	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 05	М

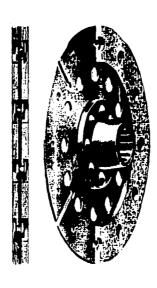

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DISCO RIGIDO	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 06	M

1.2.2.- Con o sin amortiguamiento entre pastas.

a) Disco con amortiguamiento entre pastas.

Los discos con amortiguamiento entras pastas están diseñados para brindar confort en el manejo con su uso se logra un arranque suave del vehículo (ver figura No. 07).

b) Disco sin amortiguamiento entre pastas.


La ausencia de este amortiguamiento ocasiona que el arranque sea brusco, como sucede en los autobuses foráncos y trailers que se jalonean al arrancar (ver figura No. 08).

1.3.- Características de la pasta friccionante. (3)(4)


Las pastas de embrague (conocidas también como forros o revestimientos) son el componente que se utiliza como elemento de fricción para poder transmitir el par motriz. Las pastas de embrague deben cumplir con las siguientes características técnicas básicas para pastas de uso automotriz.

⁽³⁾ Curso de Capacitación Sobre Embragues. Pág. 9

⁽⁴⁾ Pastas de Fricción de Embragues con Material S-110. Pág.2 - 19

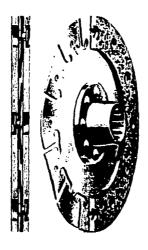

E.N.E.P. ARAGON			Ú
DISCO CON AMORTIGUAMIENTO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
ENTRE PASTAS	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 07	M

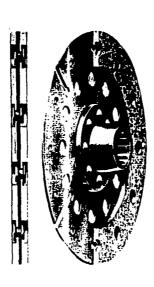

E.N.E.P. ARAGON			υ
DISCO SIN AMORTIGUAMIENTO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
ENTRE PASTAS	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 08	M

1.3.1.- Coeficiente de fricción.

Esta es una característica importante para poder transmitir el par motriz requerido. Esta característica debe mantenerse estable a altas temperaturas (alrededor de 300 °C), ya que e llegan a alcanzar en algunos momentos críticos de sobrecarga.

La prueba de esta característica consiste en evaluar la capacidad de par de la pasta por medio de trabajar el motor con el vehículo parado, usando un automóvil en una superficie plana.

Procedimiento.

Estando el vehículo parado, se acelera el motor a 1750 RPM, para en cuarta velocidad el embrague sea liberado causando que el motor se pare completamente.

La evaluación de la prueba es la siguiente:

G	RADO DE DESEMPEÑO
FALLA DE PATIN	AMIENTO EVALUACION
100 A 200	Mala
201 A 300	The state of the s
301 A 400 401 A 500	Buena Excelente
401 % 300	

GRADO DE ACOPLAMIENTO		
PATINAMIENTO	EVALUACION	
5	Paro inmediato del motor.	
4	Vibración del motor seguida de	
	paro de motor.	
3	Ligera Vibración en el motor.Paro	
	de motor parejo.	
2	Patinamiento de embrague pero con	
	par suficiente para mover el vehículo.	
1	Patinamiento total.	

A continuación se presentan algunos coeficientes de fricción típicos entre hierro gris y pastas (mínimos aceptables).

Pastas de asbesto 0.23. Pastas no asbesto 0.30	TIPO DE PAS	STA COEFICIENTE DE FRICCION
Pastas no asbesto 0.30	Pastas de asbes	sto 0.23
	Pastas no asbes	sto 0.30

1.3.2.- Abrasividad.

La pasta debe ser lo menos agresiva posible de tal forma que el desgaste de las contrapartes (volante de inercia y plato de presión) sea minimo y se alargue su durabilidad. La prueba de ésta consiste en medir la abrasión contra el plato opresor y el volante de inercia.

Procedimiento.

Esta se realiza a 10'000 acoplamientos de embrague y en cada acoplamiento de embrague debe haber 8 segundos.

El criterio de calificación es visual con las siguientes características:

NIVEL	DESCRIPCION
1	No abrasión
2	Señal de abrasión
3	Aparente abrasión
4	Abrasión al comenzar el efecto de pulir
5	Abrasión demostrando el efecto de pulido
6	Superficie totalmente pulida
7	Abrasión sumamente pulido y ligeras ranuras
8	Abrasión sumamente pulido y ranuras profunda

1.3.3.- Resistencia.

Las pastas deben resistir altas velocidades angulares de tal forma que no se destruyan al hacer cambios de velocidad a altas RPM.

La prueba consiste en la evaluación de la resistencia mecánica de la pasta de fricción en relación a la fuerza centrifuga de giro.

Procedimiento

Las pastas son calentadas durante 15 minutos a una temperatura de 260 °C en un horno de aire circulante, después son removidas y puestas en un brazo fijo especial de una cámara de rompimiento y son giradas con una aceleración de 26.25 rad/seg hasta el rompimiento. El brazo fijo especial sostiene la pasta con pernos que pasan a través de tres agujeros equidistantes.

Los valores mínimos de aceptación en relación al diámetro de la pasta son:

DIAMETRO EXT	ERIOR. (mm) RPM MINIMO.
200.0	14267
210.0	12750
327.8	6550

1.3.4.- Estabilidad térmica,

Las pastas deben mantenerse planas a altas temperaturas, ya que de lo contrario se ocasionarían vibraciones molestas al embragar o ruidos de la transmisión.

La prueba consiste en evaluar el grado de planicidad de la pasta en relación a una superficie plana.

Procedimiento.

Después de mantener las pastas 20 minutos a 260 °C se coloca en una superficie plana para dimensionar su expansión (espesor) la cual no debe exceder el 0.68 % del espesor inicial.

1.4.- Clasificación de la pasta friccionante. (5)

Existen básicamente dos tipos generales de pastas, las cuales se clasifican por su material base,

1.4.1.- Pasta orgánica.


Son aquellas cuyos compuestos base son el hule y resinas orgánicas. Entre este grupo se encuentran las pastas con hilos de asbesto.

Recientemente, y debido a que se ha encontrado que el asbesto ocasiona problemas de salud, se han venido desarrollando compuestos libres de asbesto con resinas friccionantes, tecnológicamente con mejores características técnicas básicas.

1.4.2.- Pasta inorgánica.

Estas están fabricadas con base en minerales no ferrosos y cerámicos. Tienen propiedades friccionantes y de resistencia térmica mayor a las orgánicas, pero su abrasividad y alto peso las han ido haciendo menos competitivas ya que se obtiene menor confort y durabilidad del conjunto de embrague incluyendo al volante de inercia.

⁽⁵⁾ Curso de Capacitación Sobre Embragues, Pág. 9

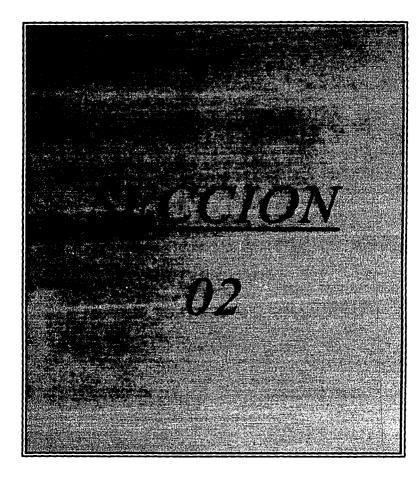

2.0,- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA QUE ORIGINA DESPERDICIO CON MAYOR INCIDENCIA


En base a los objetivos de la empresa (6) en la cual se desarrollo éste trabajo de investigación, se propone identificar la mayor frecuencia de desperdicio de producción en los diferentes procesos. Para tal efecto de identificación se recurrió a la evidencia relacionada al desperdicio en los últimos años (1989 - 1993) elaborando con ésta el diagrama No. 01, en el cuál se indica el porcentaje (%) de desperdicio en los diferentes proceso. Como se observa en el diagrama No. 01, el ensamblado de disco presenta el mayor porcentaje de desperdicio de producción siendo en promedio de 1.4; por lo que, se determina analizar el desperdicio en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz. Para efecto de dicho análisis serán considerados los registros de Enero - Agosto de 1994 (ver diagrama No. 02) por las siguientes razones.

- 1) La evidencia de desperdicio es actualizada.
- 2) La segregación de desperdicio es correctamente identificado.
- 3) Se efectúa el seguimiento de desperdicio por el que suscribe.

⁽⁶⁾ Manual de Aseguramiento de Calidad de Sachs México, S.A. de C.V. Sección: 01

% DE DESPEADICIO DE PRODUCCION



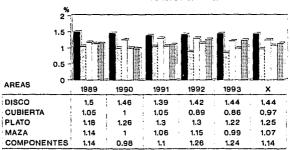

DISCO MAZA


CUBIERTA COMPONENTES

__ PLATO

M - PROMETING

E.N.E.P. ARAGON			Ü
DESPERDICIO DEL PERIODO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
1989 - 1993	INGENIERIA		A
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	DIAGRAMA No. 01	М

% DE DESPERDICIO DE PRODUCCION

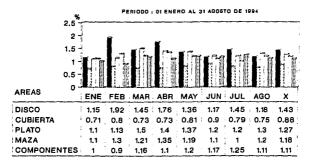

DISCO CUBIERTA COMPONENTES

N - PROMEDIO

CTAB

E.N.E.P. ARAGON			U
DESPERDICIO DEL PERIODO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
ENERO - AGOSTO DE 1994	INGENIERIA		A
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	DIAGRAMA No. 02	M

Como se observa en el diagrama No. 02, el % de desperdicio persiste en el área de disco siendo en promedio 1.43. Para identificar el problema que origina desperdicio con mayor incidencia en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz utilizaremos el diagrama de Pareto, que es un diagrama que representa en forma ordenada, el grado de importancia que tienen los diferentes problemas tomando en consideración la frecuencia con que ocurren cada uno de dichos problemas.

El diagrama de Pareto, al catalogar los problemas en orden de importancia, facilita una correcta toma de decisiones.(7)

Haciendo una lista de los diversos problemas que afectan a la calidad del proceso, por lo general sólo un pequeño número de problemas contribuyen a la mayor parte de dicho efecto, mientras que los restantes problemas tienen una participación minima en el fenómeno.

El diagrama de Pareto sirve, precisamente, para identificar los problemas principales que afectan la calidad y, por lo tanto, para establecer que acciones prioritarias deben ponerse en marcha, a fin de reducir en un grado considerable las causas de un mal desempeño del proceso. En esta forma se aprovecharan mejor los recursos y se

⁽⁷⁾ Control Estadístico del Proceso, págs, 91 - 98

canalizan más eficazmente los esfuerzos de las personas.

Aplicando la técnica de Pareto (ver tabla No. 01 y diagrama No. 03) se identificó el problema con mayor incidencia de desperdicio en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz, el cual corresponde a pastas rotas con clave 09 con un total de 1346 pzas. Correspondiente al 56.82 % de desperdicio generado en el área del disco de embrague y el 0.81 % de desperdicio de producción total en planta (ver diagrama No. 02);

2.1.- Análisis del proceso de manufactura del disco de embrague automotriz


Se analizo el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz, para determinar en que operación se presenta el desperdicio con mayor frecuencia, para ello se solicito a Ingeniería de Manufactura la siguiente información:


1) Distribución de planta en la manufactura del disco de embrague automotriz (ver diagrama No. 04).

AREA: E	SAMBLE DISCO	PROBI	LEMA: Varios		
PERIODO	: 01 DE ENERO AL 31 DE AGO	STO.			AÑO: 1994
TOTAL D	E PZAS. PRODUCIDAS :		165902.00		
CLAVE No	Tipos de problemas	Cantidad de piezas de desperdicio	% absoluto Cant. def. Pzas. Manufacturadas	% relativo Cent, def. x 100 Total def.	% acumulado
09	Pastas rotas (en remachado)	1348.00	0.81	56.82	56.8
06	Armado incorrecto	347.00	0.21	14.65	71.4
05	Remachado incorrecto	206 00	0.12	8.70	80.1
02	Componente no esp	167.00	0.10	7.05	87.2
15	Recuperación F/E	74.00	0.04	3.12	90 3
10	Claro en remachado	55.00	0.03	2 32	92 6
_11	Balanceo F/E	50.00	0.03	2.11	94 7
04	Componente F/E	47 00 i	0.03	1.98 /	96.7
03	Componente dañado	35.00	0 02	1.48 (98 2
18	disco reten fisurado	27 00	0.02	1 14	99 3
13	Giro libre F/E	5.00	0.00	0 21 (99.5
17	Identificación incorrecta	5 00	0.00	0.21	99 7
00	Piezas de ajuste	3.00	0.00 [0.13	99 9
_08	Componentes no localizan	1.00	0.00	0.04	99 9
14	Espesor bajo carga F/E	1 00 1	0.00	0.04	100 0

DIAGCONC

E.N.E.P. ARAGON			U -
TABLA DE PARETO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DEL DIAGRAMA No. 03	INGENIERIA	海监路 游客推写流1	Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 01	М

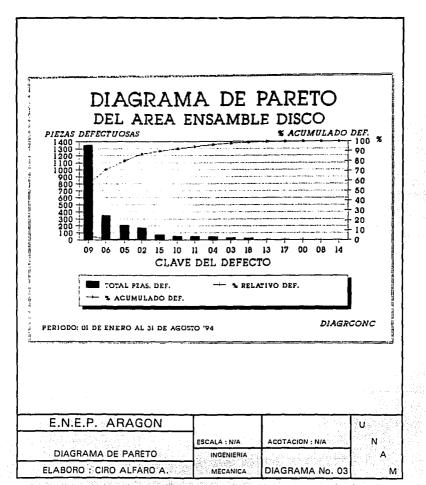

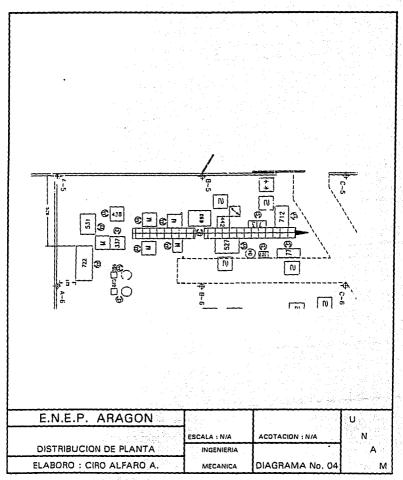

D04

2) Hoja de proceso en la manufactura del disco de embrague automotriz, de la parte que presenta mayor incidencia de desperdicio, la cual corresponde al disco con Parte No. 102-11264 (ver formato No. 01).

Y al departamento de Aseguramiento de Calidad la siguiente información:

1) Hoja de Instrucción de Inspección, del proceso de manufactura del disco de embrague automotriz, Parte No. 102-11264 (ver formato No. 02).

Analizando la información proporcionada por Ingeniería de Manufactura y de Aseguramiento de Calidad se elaboro un diagrama de flujo del proceso de manufactura del disco de embrague automotriz (ver diagrama No. 05) en el que se incluyen los componente a emplear y la actividad a ejecutar.


Analizando el diagrama No. 05, se determino que :

La operación No. 10, queda descariada en la generación de pastas rotas, en esta operación no se emplean pastas, la actividad que ejecutan es; remachar el disco motriz y muelles amortiguadoras (ver figura No. 09).

													078100	41004
PAI	HE.	E.P. ARAGON DISCO DE EMBRAGUE	_			PROCESO		NIVEL: CLIENTE:	AC FORD	- 1	ELABORO: ING. F. PEVSIONES G	ERNANDEZ	FECHA: 13 - FECHA: 13 - FECHA: 20 -	
2.0		DESCRIPCIO DE LA OPERAC		-		PRINCIPAL PE MAQUINA	<u></u>	MACIUINA	ALTERNA PARAMYTE	¥78	HERRA	MENTAL	OBSERV	ACIONES
	1	MITTLES AMORTIGUE	DIRIZY	531	033	25/0 PSI	398 398	0.33	1	_	FROQUEL: 278 - P. 974 - 10			
2	1-	FF WACHARI PASI	AS	337	047		436	047	1		YUNCKE A 2073			
30	-	ERSAURCAITMAZA TES DISCO DE FE TENO	ION I	UF.SA	077		MC54	077		_	MANTICLO DE BOLD BASE		SORVE DISC	ORETEN PARA
40	-	FE WACHAR PERINGS	TOPE	693	0 20	रुव गडा				_	TROCKEL: 853 -	10	142.11	
50	-	BALANCE AT TECHN	EGH	527	043	520 10/0			 		MASTER DE BALAN ARBOL PARA BALAI	NCE O		
m	-	ESPESOR BAJO CA (SELLAR FECHA, TURNO, C	PGO [712	0.38			0.36			ARBOL PARA GERO DESARMADOR PLA SELLOS DE GOMA	LIBRE; GAUE (306) NO		
_	L									_				
. _	ļ_	_						<u> </u>	<u> </u>					
-	L					l	_							
_	_							18.5						
_	L						_		1.33			 		
L	L		1		L	<u> </u>	<u>L</u>		2006		Editorials	<u> </u>	<u> </u>	
	TIRMPO ESTANDARI DEL PROCESO. 365 MINUTOS HIBITOS FECHA DE SUPRESIONE 21-May-se													
				E	.N.E.	P ARA	G	ON		7				U
				-					E:	SCA	A : N/A	ACOTACION:	N/A	N
						DE PROC				IN	GENIERIA			Α
			E	LA	BORO	: CIRO AL	FAF	RO A.	l.	М	ECANICA	FORMATO	No. 01	M

		ARAGO					
		MBRE DE LA		_		E: FORD	1115
HOJA DE INSTRUCCION DE INSPECCION AREA DE ENSAMBLE DISCO		.DE PARTE:				MIV.ING:	
CRITERIO DE ACEPTACION	OP	CARACTRIST			FREC	INSPECC	
CERO DEFECTOS	10	GUSHION DI	PE.		1	1	1
•	1			_	l		
1.	1 *	8:5258480	9952	Ð	8/548	CALIB.	REG.
40	20	PEMACHADO PASTAS	DE		1	}	1
000		SUE LOS SE	EHHE	C	188 X	NIENUT	REG.
	38	SUBENSAME!					
		GUE LOS CO	BP.	C	166 %	UISUAL	REG.
	=	IRENTIFICA ECTON	15.00	c	198 %	VISUAL	REG.
20	49	HEMACHADA	DE		}	}	
30	0	Bigibengen	1972	B	2,548	CALIB.	REG.
	50	BALANCEO]		1		1
		BESBELANSE	12×. }	∇	198%	MACUINA	27.57 27.57
,	68	GIRO LIBRE		_	188%	MADVINA	DIST
PLAN DE REACCION	1	6.060-113.1	""	~		MADUINA PRAGO HAFNER	See a
	1.	FEREND DO	با مر	,	166%	MODILING	FRC
1 LL PROCES OL SUPERVISOR DETENER	} -	ESPESOR BA	15"	~	1	MADUINA PRAGO HAFNER	HIST
2 SELECCION 188 PER PER MELEULAYMO	1		- 1				FRC
3EFECTUAR ANALISIS CAUSA-EFECTO.]	RECUPERACI	ON X	abla	198%	MADUINA DRAGO HAFNER	HISI CZH FRC
4REGISTRO EN EL HISTORIAL DEL		E. 645 HIN	11			UHENEN	FRC
	}	THE ECCION	I	c	188 ×	VISUAL	REG.
REGISTRO DE MODIFICACIONES	1	INSPECCION TIPICACION ACOMODO	ľŸ				1,724.
NIUET FECHA DESCRIPCION AUTORIZADO	i	}	į				{
4 [15M93]REV.DIM.REM. L.L.	ļ		1				ļ
5 93194 CAMBIO ING. P.A.	j	}	1				1
3 25693 REV.FREC.CEP L.L.	}	}	- 1	1			
CIRO A. JUAN M. BOZENE. 94		i	- 1	-			
THE THE THE				_	F	RMA 40-8	16
.N.E.P. ARAGON							U
HOJA DE INSTRUCCION	SCAL	.A : N/A	ACO	TAC	ION : N	/A	N
DE INSPECCION	IN	GENIERIA					
ABORO : CIRO ALFARO A.		ECANICA .	500	3 A A	ΛTΩ *	vo. 02	
ABONO : CINO ALPANO A.	M	ECANICA	1 201	TIV	W101	VU, UZ	

E.N.E.P. ARAGON	DIAGRAMA DE FLUJO			74 NC U	1 # 1 0	N E 1	
			HERHERO	PEUICION	FECHA	RE-110	APROBG
PARTE. DISCO DE EMBRAGUE	NO. DE PARIE, 878182-11264	MIRET* CC					I
CLIENTS. FORD	ELABORO: 1MG. C. ALFARR AFROM, ING. 1MB. ING. F. MIRHAMDIZ AFROM, ING. MAN. [MG. F. MIRHAMDIZ	FECHA: 16 - MAR - 94 FECHA: 16 - MAR - 94 FECHA: 16 - MAR - 94	 -				<u> </u>
THE STATE OF THE S			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
DISCO DE EMBRACI	<u> </u>			}		4 EMPLEADS	
110 MUILLE AMORTIQUED					001840		i
e per atmace enter the contract of the second contract of the	0112104 0136007				IMSPEC		}
	BEPPERS BARRET DRAFT	.v	174PE 10 013	4167 4160		E COMIRAT	""
		E'EVFANSION CO	#1RAPE \$0 013	••• [
(40) PINACHE PASTA	812143-12090 81214-18134			PALAMETAR	Y CORREGIA.		_
AND PRODUCTION OF THE PARTY OF				9	1		•
	itilities:	E'BE'Lustus		io min	GIRO LIBRE Y O	SPESON	•
16) PFEORT AMOREIQUAL	an 0634120			in there's	Ečna. ZVANO V D	PERADOR)	
(1) MAZA (3) ESPACIADOR PLAND	0478-274 0233133		•	٠-١-	基基基金		
(3) PERSO PETER	8163181 8133813			ALMACEN	DE PRODUCIO T	Bulmapo	
	STREET FRANCISCO	TER Y	1	Щ.,			
	1			1 AUDITOR	IN DE EMBARQUE	Em almace:	
	• Harry Carl	8 . 9!					
		1.00					DF-11264
e pë anchivat brisiata							
· .						- 1 -	
	E.N.E.P ARA	(GON				: [t	J
1	DIAGRAMA DE FLUJO D	EL PROCESO	ESCALA : N/	A ACOTACIO	N: N/A	1	N
	DE MANUFACTURA I	DEL DISCO	INGENIERIA	 		\dashv	Α
Ļ	ELABORO : CIRO AL		MECANICA	DIAGRA		<u></u>	
.)							

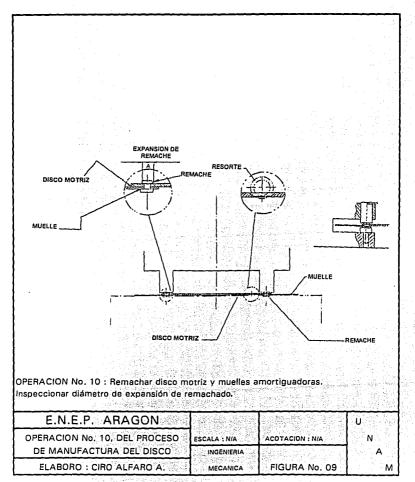

F09


La operación No. 20, sí tiene injerencia en la generación de pastas rotas, en esta operación se emplean pastas, las cuales son remachadas a las muelles amortiguadoras (ver figura No. 10).


La operación No. 30, queda descartada en la generación de pastas rotas, la actividad que se desarrolla aqui es, ensamblar otros componentes al sub-ensamble tales como : Resorte amortiguador, maza, espaciador plano, perno tope y discorreten, sin originar pastas rotas (ver figura No. 11).


La operación No. 40, queda descartada en la generación de pastas rotas, la actividad que se desarrolla aqui es, remachar el perno tope, esta operación no origina pastas rotas (ver figura No. 12).


La operación No. 50, queda descartada en la generación de pastas rotas, la actividad que se desarrolla aqui es, balancear el disco de embrague automotriz, esta operación no origina pastas rotas (verfigura No. 13).

La operación No. 60, no tiene injerencia en la generación de pastas rotas, la actividad que se ejecuta aqui es, inspección de giro libre, espesor bajo carga e identificación del disco de embrague automotriz, por lo tanto, no origina pastas rotas (ver figuras 14, 15 y 16).

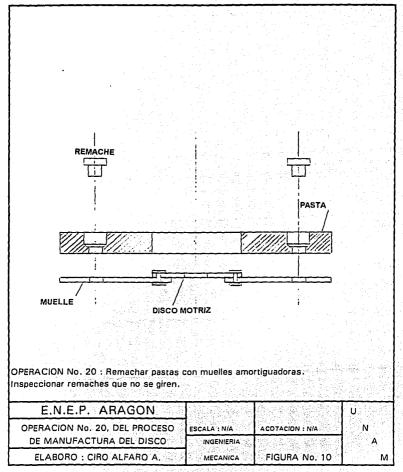

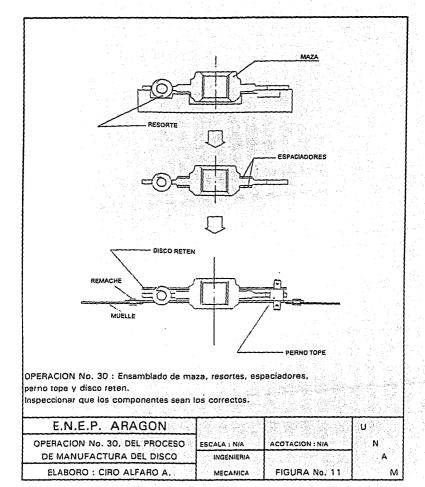

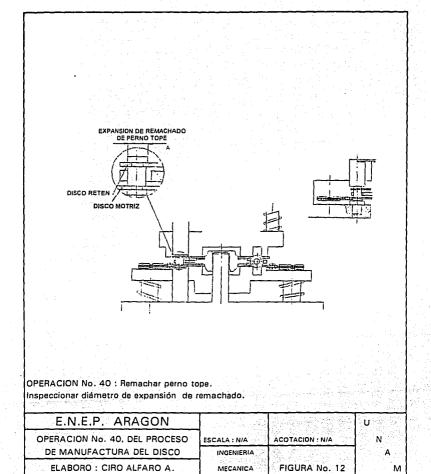


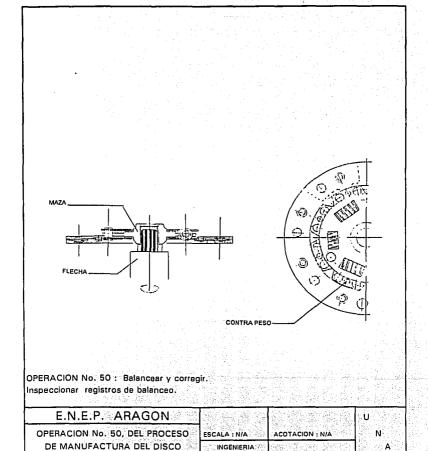

MECANICA


FIGURA No. 13


ELABORO : CIRO ALFARO A.

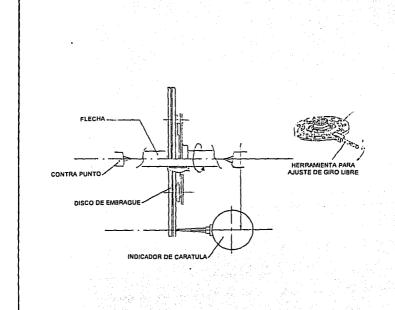

OPERACION No. 60 : Inspeccionar giro libre y corregir, si es necesario. Inspeccionar registros de giro libre.

E.N.E.P. ARAGON			U
OPERACION No. 60, DEL PROCESO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DE MANUFACTURA DEL DISCO	INGENIERIA	No. 20 Invited to	Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 14	M

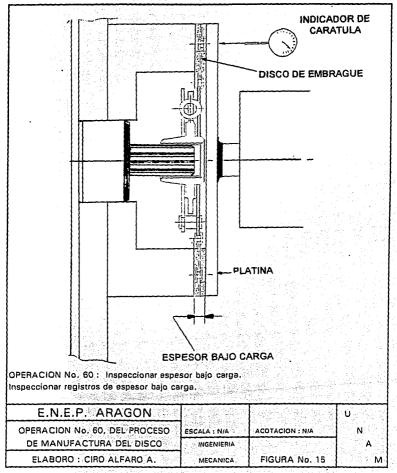

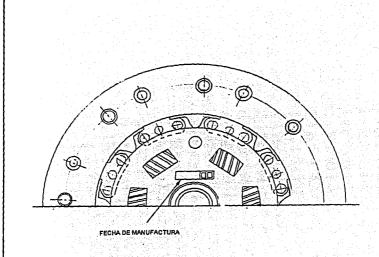

OPERACION No. 60 : Colocar fecha de manufactura. Inspeccionar fecha de manufactura.

E.N.E.P. ARAGON			Ü
OPERACION No. 60, DEL PROCESO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DE MANUFACTURA DEL DISCO	INGENIERIA		Α.
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 16	M

Conclusión.

En base al análisis efectuado al proceso de manufactura del disco de embrague automotriz se identifica a la operación No. 20 como la generadora de pastas rotas.

SECCION

03

3.0- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA

Para identificar y analizar las posibles causas que originan el problema, se empleo la técnica de análisis de causa-efecto (8) para la solución de problemas. Por su forma recibe el nombre de espina de pescado, en el cual la espina dorsal o central constituye el camino que nos lleva a la cabeza del pescado, que es donde colocamos el problema, que queremos analizar y las espinas (o flechas) que la rodean, indican las causas y sub-causas que constituyen al defecto o problema.


La técnica de análisis de causa-efecto permite analizar los factores que intervienen en la calidad de un producto; a través de una relación causa-efecto.

El diagramas causa-efecto ilustra con claridad las diversas causas que afectan la calidad del producto, clasificandolas y relacionándolas. Un buen diagrama causa-efecto es el que logra el objetivo de encontrar la causa del problema.

En el diagrama No. 06, se identifican todas las posibles causas / sub-causas que pueden intervenir en la generación de pastas rotas en la operación No. 20 (remachado de pastas).

⁽⁸⁾ Solución de Problemas con Orientación en Equipo, Págs. 22 - 26

Una vez determinadas todas las posibles causas que pueden intervenir en el problema, se procede al análisis de cada una de ellas y se justificará o descartará la implicación en la problemática de las pastas rotas.

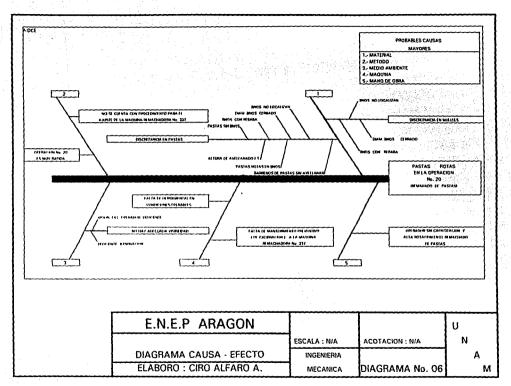

IDENTIFICACION Y ANA	ALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS QUE ORIGINAN EL F	PROBLEMA							
	3.1 I MATERIAL								
3.1.1 DISC	CREPANCIA EN PASTAS Y MUELLES.								
CAUSA / SUB-CAUSA	MODO DE COMPARACION	INJERENCIA SI/NO							
DISCREPANCIA EN PASTAS. Diámetro de barrenos cerrado Barrenos con rebaba Barrenos no localizan Altura de avellanado f/e. Falla de barrenos Bross de pastas sin avellanar. Pastas rotas en barrenos.	Considerar una muestra representativa e inspeccionar contra diseño.	TIENE INJERENCIA SI NO X X X X X X X X X							
DISCREPANCIA EN MUELLES. Diámetro de barreno certado Barrenos no localizan. Barrenos son rebaba.	Considerar una muestra representativa e inspeccionar contra diseño.	TIENE INJERENCIA SI NO X X							

CTESTAS

3.1.- I MATERIAL.

3.1.1.- Análisis para la discrepancia en pastas y muelles.

Para determinar con que pastas se procederá a inspeccionar las características dimensionales contra diseño y tomar una muestra representativa de cada una de ellas, se utilizo el diagrama de Pareto. El cual nos permitirá aislar el 80 % de las pastas con mayor incidencia de desperdicio.

Como se observa en la tabla No. 02 y diagrama No. 07, las pastas que cubren el 80 % son : 165-10898, 165-10900, 165-20900, OFFM-638, OFFM-4183, 849 013 078 y OFFM-178.

Con el 80 % de pastas de la tabla No. 02, las cuáles tienen injerencia en la problemática de pastas rotas se elaborar otra tabla de discrepancia en pastas (ver tabla No. 03) y una más de discrepancias en muelles (ver tabla No. 04) aplicada al número de parte del disco de embrague automotriz para determinar su implicación en el problema.

AREA: ENSAMBLE DISCO

TABLA DE CONCENTRADO

AÑO: 1994

DDOGPR

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO.

TOTAL DE PIEZAS.

	sing the pays there is			
	Parte No.	Cantidad de	% relativo	96
No.	Pasta	piezas	Cant. def.	Acumulado
7.5		de	× 100	
- V 11 (1)	See Significant	desperdicio	Total def.	
01	165-10898	294.00	21.84	21.84
02	165-10900	226.00	18.79	38.63
03	165-20900	194.00	14.41	53.05
04	OFFM 638	125.00	9.29	62.33
05	OFFM 4183	91.00	6.76	89.09
06	849 013 078	80.00	6.69	75.78
07	OFFM 178	57.00	4.23	80.01
08	OFFM 831-C	46.00	3.42	83.43
09	OFFM 296	44.00	3.27	86.70
10	OFFM 639	25.00	1.86	88.56
11	165-10992	22.00	1.63	90.19
12	165-10866	14.00	1.04	91.23
13	165-10896	14.00	1.04	92.27
14	165-10906	13.00	0.97	93.24
15	165-10311	10.00	0.74	93.98
16	OFFM 8013-A	10.00	0.74	94.73
17	185-11000	9.00	0.67	95.39
18	165-10910	8.00	0.59	95.99
19	OFF 11004	8.00	0.59	96.58
20	21CO6 PN005-A	8.00	0.59	97.18
21	165-10986	7.00	0,52	97.70
22	165-10999	7.00	0.52	98,22
23	00230 138-Y4000	6,00	0,45	98.66
24	Q138-8302-XD	5.00	0,37	99.03
25	165-10986	4,00	0.30	99.33
26	165-1006	3.00	0.22	99.55
27	165-10621	2.00	0.15	99.70
28	165-10816	2.00	0.15	99.85
29	OFF 1233-C	2.00	0.15	100.00

E.N.E.P. ARAGON		U
TARLA DE PARETO	 4007401011	

TABLA DE PARETO ESCALA : N/A ACOTACION : N/A N
DEL DIAGRAMA No. 07 INGENIERIA A
ELABORO : CIRO ALFARO A. MECANICA TABLA No. 02 M

1346.00


AREA: ENSAMBLE DISCO TABLA DE CONCENTRADO AÑO: 1894 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO. Parte No. Cantidad de % relativo No. Pasta piezas Cant. def. Acumulado -x 100 de desperdicio Total def. 01 165-10898 294.00 21.84 21.84 16,79 02 165-10000 228.00 38.63 185-20900 53.05 03 14.41 194.00 9,29 04 **OFFM 638** 125.00 62.33 6.76 Q5 **OFFM 4183** 91.00 69.09 06 848 013 078 90.00 6,69 75.78 4.23 80.01 07 **OFFM 178** 57.00 O8 OFFM 831-C 3.42 83.43 46.00 3.27 09 OFFM 296 44.00 86.70 **OFFM 639** 10 25.00 1.86 88.56 165-10992 22.00 90.19 11 1.63 12 165-10866 1.04 91.23 14.00 92.27 165-10896 1.04 13 14,00 165-10906 13.00 14 0.97 93.24 15 165-10311 10.00 0.74 93.98 OFFM 8013-A 16 10.00 0.74 94.73 165-11000 0.67 95.39 17 9.00 18 165-10910 8,00 0.59 95.99 19 OFF 11004 8.00 0.59 96.58 0.59 97.18 20 21CO6 PN005-A 8.00 21 0.52 97.70 165-10986 7.00 22 165-10999 7.00 0.52 98.22 00230 138-Y4000 6,00 0.45 98.66 5.00 24 0138-8302-XD 0.37 99.03 165-10986 4.00 0.30 99.33 26 165-1006 3.00 0.22 99.55 165-10621 2.00 0.15 99.70 28 165-10816 2.00 0.15 99.85 29 OFF 1233-C 2.00 0.15 100.00

E.N.E.P. ARAGON			U
TABLA DE PARETO	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DEL DIAGRAMA No. 07	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 02	M

1346.00

TOTAL DE PIEZAS.

DD09PR

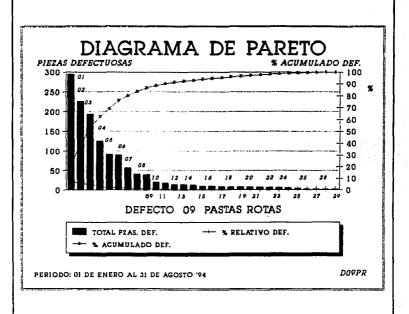

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DIAGRAMA DE PARETO	INGENIERIA	White A	Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	DIAGRAMA No. 07	м

MARSTRA	PASTA	PARTE No.	ESPECIFICACION DIAMETRO	RESIL TADO ENAMETRO	PAS		DIAMETRO		ESPECIFICACION ALTURA DE	REBLETADODE ALTURA DE	PASTA BARRE		PAS		PASTA	
	ļ.,		RPAD GIA	PNO GIA	5	140	s	NO	AVELLAHADO	WELLWADO _	31	20	8	140_	9	NO
50	165-10898	102-11264	4 09 - 4 34 mm	4 20 - 4 33 mm	x			×	1.45 - 1.70 mm	1,47 - 1,59 mm	х		x			x
50	165-10900	102-11883	4 09 - 4 34 mm	4.19 - 4 31 mm	X			×	t.45 - 1.70 mm	1.45 - 1.62 mm	x		X	<u> </u>		×
50	165-20900	102-12049	4 09 - 4 34 mm	4.25 - 4.34 mm	x		L	L x	1.45 - 1.70 mm	1.50 - 1 65 mm	_x_		×	L		×
50	OFFM-638	SD-638	5.10 - 5.40 mm	5 15 - 5 30 mm	ļ —	x		×	1.35 - 1 65 mm	/ 30 / 151 mm	×		×	1	Γ	×
50	OFFM-4183	SD-4163	5.10 - 5 40 mm	521 - 534 mm	x			×		1.23 - 1.55 mm			x			×
50	849 013 078	1862 391 00	5.10 - 5.40 mm	5 20 - 5 38 mm	x			×	1.35 - 1.65 mm	1.41 - 1.62 mm	x		X			×
50	OFFM-178	SD-178	5.10 - 5.40 mm	5 23 - 5.30 mm	x			×	1.20 - 1.40 mm	1.24 - 1.35 mm	x			×		X

	E.N.E.P ARAGON			Ü
1	1. これの対象を表現している。 1. これの対象を表現している。 1. これの対象を表現している。	ESCALA : N/A	ACOTACION: N/A	N
	DISCREPANCIA EN PASTAS	INGENIERIA		Α
	ELABORO: CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 03	IM I

TAMAÑO DE MUESTRA	PARTE No.	PARTE No. PASTA	PARTE No.	ESPECIFICACION DIAMETRO DE	RANGO DIAMETRO	MUELLE LOCALIZA	DIAM, DE CON REE	
	1	{	DISCO	BNO. MUELLE	BNO. MUELLE	SI NO	SI	NO
						1.00	Astroni	9.55
20	151-10575	165-10898	102-11264	3.94 - 4,06 mm	3.98 - 4.03 mm	X - 1 - 1 - 1	∴ x ⊊%:	AUW.
20	7751	165-10900	102-11883	3.94 · 4,06 mm	3.96 - 4.04 mm	х	S. 177	х
20	151-11953	165-20900	102 12049	3.94 - 4.06 mm	3.95 - 4.04 mm	х	388.30.	х
20	930140-8250	OFFM 638	SD638	5,10 - 5,40 mm	5.18 - 5.32 mm	х		x
20	SUB. ENS.	OFFM 4183	SD4183	5.10 - 5.40 mm	5.15 - 5.38 mm	x	Alexander (1)	х
20	1830 504 0001	849 013 078	1862 391 001	5.10 - 5.40 mm	5.12 - 5.35 mm	х		x
20	SUB. ENS.	OFFM 178	SD178	5.10 - 5.40 mm	5.14 · 5.36 mm	х	X.	DE THE

CACSI

	E.N.E.P ARAGON			U
		ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
<u> </u>	DISCREPANCIA EN MUELLES	INGENIERIA		A
	ELABORO: CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 04	м

Conclusión.

Se determinó que las pastas OFFM-638, OFFM-4183, OFFM-178 y las muelles 151-10575, SUB-ENSAMBLE (aplica para el disco SD178), sí tienen injerencia en la generación de desperdició en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz.

_IDENTIFICACION Y	ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROB	LEMA
	3.2- II METODO	
CAUSA / SUB CAUSA	MODO DE COMPARACION	INJERENCIA SI / NO
3.2.1. No se cuenta con un procedimento para el aposte de la máquina rentacladora No. 337.	Confirmar o descartar la existencia de un procedimiento para el ajuste de la máquina remachadora No. 337.	TIENE INJERENCIA
		x
3.2.2. La operación No. 20, es demasiado rápida.	Analizar dutante un período los motivos de las	
	pastas rotas en la operación de remachado.	TIENE INJERENCIA
		SI NO I
		<u> </u>


3.2.- 11 METODO.

3.2.1.- Análisis para confirmar o descartar la falta de un procedimiento para ajustar la máquina remachadora No. 337.

Se inspecciono la existencia de un procedimiento para ajustar la máquina remachadora No. 337 (ver figura No. 17) en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz, operación No. 20 (remachado de pastas). Al no localizar dicho procedimiento de ajuste se cuestiono al operador de la máquina, al supervisor de producción y al ingeniero de manufactura afirmando que no existe tal procedimiento. (9)

Se observó que el ajuste de la maquina remachadora en la operación No. 20, se realiza empíricamente (por experiencia del operador), este procedimiento de ajuste no es el más adecuado debido a que no se ejecuta bajo un sistema previamente autorizado ni estandarizado, más bien por criterio del operador.

⁽⁹⁾ Ver sección: 4.2.1

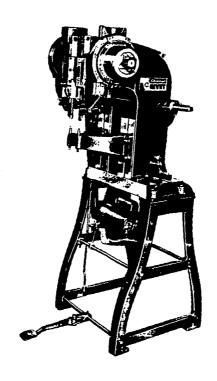

E.N.E.P. ARAGON	I		U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
MAQUINA REMACHADORA No. 337	INGENIERIA	34 A Mg 2	Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FIGURA No. 17	M

Conclusión.

En base a los antecedentes mencionados se determina que esta causa sí tiene injerencia en la generación de desperdicio en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz.

3.2.2.- Análisis para confirmar o descartar la rapidez de la operación de remachado.

Para detectar cuál es el motivo de mayor incidencia de pastas rotas, se instalo un formato (ver formato No. 03) en la operación de remachado, instruyendo al operador de su llenado, el cual consiste en registrar cuál fue el motivo de rompimiento de pasta, el número de parte de pasta y su aplicación, en que turno sucedió y el número del operador, obteniendo los siguientes resultados:

	MOTIVO DESPERDICIO
	Por rapidez 7.5
1	Callo remache atravesado 52
	Punzones atascados 15
1	Se enviaron rotas
1	Exceso de presión 10
	Fuera de localización 9
1	Pastas sin avellanar
1	Total 180

HISTORIAL DEL REMACHADO DE PASTAS (OPERACION No. 20) MOTIVO DE ROMPIMIENTO No. DE PARTE No. DE PARTE OPERADOR FECHA No. DE PZAS. DEL DISCO DE LA PASTA DE LA PASTA POR TUNO No. E.N.E.P. ARAGON REGISTRO DEL MOTIVO DE ACOTACION : N/A ESCALA: N/A PASTAS ROTAS EN PROCESO INGENIERIA

MECANICA

FORMATO No. 03

ELABORO : CIRO ALFARO A.

M

Conclusión.

En base a los resultados obtenidos se determinó que debido a la rapidez con que realizan la operación No. 20, no localizan los yunques de la máquina remachadora en los barrenos de las pastas y muelles de la pieza a remachar y/o no detectan alguna discrepancia en las pastas o muelles (ver tabla No. 03 y 04) por lo que al ser remachada ésta se rompe.

Por lo tanto, esta causa sí tiene injerencia en el problema de pastas rotas.

IDEN	TIFICACION Y A	MALISIS DE LA	S POSIBLES CA	USAS QUE ORIGINA	IN EL PHOBLEMA

3.3.- III MEDIO AMBIENTE

CAUSA / SUB CAUSA.	MODO DE COMPARACION	INJERENCIA SI/NO
NO HAY ADECUADA VISIBILIDAD	Continnar o descartar la correcta visibilidad del área donde se realiza la operación No. 20 y la agudeza visual de los aperadores.	TIENE INJERENCIA
3.3.1. Visión del operador deficiento.		SI NO X
3.3.2 Deficiente ikiminación.		51 NO X

3.3.- III MEDIO AMBIENTE.

3.3.1.- Análisis para confirmar o descartar la deficiente visión del operador.

En cumpliendo con las normas NOM-025-STPS-1994 (10) la cuál indica que se debe efectuar exámenes de la vista cada año, a los trabajadores que realizan actividades especiales (para nuestro caso, que influyan en el proceso de ensamblado del disco de embrague) y de acuerdo a los requerimientos de la sección 8.2 de American Society For Nondestructive Testing Inc. (SNT-TC-1A) (11) la cuál dice:

Exámenes de la visión :

Agudeza visual cercana: El examen debe asegurar la agudeza visual cercana o corregida en cuando menos un ojo, siendo el examinado capaz de leer como mínimo el tipo No. 2 de la carta Jaeger, equivalente al tamaño de letra a una distancia a no menos de 12 pulgadas (30.5 cm) en una tabla estándar de Jaege, siendo la percepción mínima aceptable de 8 unidades.

⁽¹⁰⁾ Norma NOM-025-STPS-1994, pág. 37 (sección : 03)

⁽¹¹⁾ Norma SNT-TC-1A, sección: 8.2, pág. 04

SECCION No. 03

Diferenciación de contraste de color :

El examen debe mostrar la capacidad de distinguir y diferenciar contrastes entre los colores usados en el método, esto debe de llevarse acabo sobre una certificación inicial y después a intervalos de tres años.

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas de agudeza visual cercana y percepción normal de los colores efectuada a los operadores son los siguientes:

Operador No. 1

Agudeza visual cercana:

Ojo derecho 20/25

Ambos ojos 20/20

Ojo izquierdo 20/25

Percención cromática: Normal

Observaciones: No necesita lentes.

Operador No. 2

Agudeza visual cercana:

Sin lentes.

Ojo derecho 20/30

Ambos ojos 20/25

Ojo izquierdo 20/30

Con lentes.

Ojo derecho 20/25

Ambos ojos 20/20

Ojo izquierdo 20/25

Percepción cromática: Normal

Observaciones: Los lentes no necesitan graduación.

Conclusión.

Los operadores de remachado cumplen satisfactoriamente los requisitos de la norma SNT-TC-1A, Así como con la norma NOM-025-ATPS-1994.

Por lo tanto, esta causa no tiene injerencia en el problema presentado.

3.3.2.- Análisis para confirmar o descartar la deficiente iluminación.

Se efectuó un reconocimiento y evaluación en el área de la operación No. 20, y de acuerdo a la norma NOM-025-STPS (12) el trabajo que se desarrolla en la operación de remachado es un ensamblado tosco, difícil de ver, requiriendo 300 unidades Lux como se indica la tabla No. 05.

La fuente de lluminación requerida para este tipo de trabajo debe ser suplementaria, por ser una actividad especial.

También la fuente luminosa debe ser instalada lateralmente (45 con respecto a la vertical del ojo) para evitar deslumbramiento de la pieza iluminada.

⁽¹²⁾ Norma NOM-025-STPS-1994, págs, 47 - 54

NIVELES DE ILUMINACION					
ENG ANDLADO	UNIDAD				
ENSAMBLADO	LUX				
Tosco, fácil de ver	200				
Tosco, difícil de ver	300				
Medio	600				
Fino	3000				
Extrafino	6000				

ILM

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
NIVELES DE ILUMINACION	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 05	М

Conclusión.

La evaluación realizada al área en la operación de remachado, se determino que la intensidad luminosa registrada con un luxometro es de 200 Lux, la fuente de iluminación es artificial, considerada como un tipo de iluminación general, esto es para iluminar un área sin considerar necesidades especiales. La fuente luminosa instalada es colocada perpendicularmente a la pieza de trabajo, originado sombras suaves sobre esta.

Por lo tanto, la iluminación con la que cuenta el área de trabajo no es la requerida; teniendo 200 Lux, tampoco es la apropiada, por ser una iluminación general y su ubicación no es la correcta, siendo perpendicular a la pieza de trabajo.

Entonces, ésta causa si tiene injerencia en el problema de pastas rotas.

FALLA DE ORIGEN

SECCION No.

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA

3.4.- IV MAQUINAS

CAUSA / SUB CAUSA.	MODO DE COMPARACION	INJERENCIA SI / NO
3.4.1. Falfa de mantenimiento preventivo (calbración) a la máquina remachadora No. 337	Verificar programa de mantenimiento preventivo de la maquina de remachado Nu. 337	TIENE INJERENCIA
3.4.2. Edita de herramental en ambieiones operables	Verilicar programa de mantenimiento preventivo y tevisor las condiciones del herramental (yrunques) que se utiliza en esta operación, tales como: cantidad y variedad.	TIENE INJERENCIA SI NO X

3.4.- IV MAQUINAS.

3.4.1.- Análisis para confirmar o descartar la falta de mantenimiento preventivo (calibración) de la máquina remachadora No. 337.

Para confirmar o descartar la falta de un programa de mantenimiento preventivo de la máquina remachadora No. 337, (13) se cuestiono al Jefe de Mantenimiento afirmando que no existe dicho programa.

Para determinar las condiciones de operación actuales de la maquina remachadora se efectuó una evaluación registrando las siguientes observaciones:

- Se observan reparaciones inadecuadas en la máquina remachadora, tales como:
 - a) Alambres para fijar o sujetar diversas partes de la máquina.
- b) Tornillos flojos o faltantes que sujetan diferentes piezas de la máquina.

⁽¹³⁾ Ver sección: 4.3.1

- 2) El mantenimiento que se efectua es correctivo, esto es, la reparación se realiza cuando la máquina remachadora queda inhabilitada para ser operada.
- Se inspecciono la operación de la máquina remachadora en proceso normal observando lo siguiente:
- a) Se presenta coasionalmente atascamiento del herramental con las pastas-muelles al momento de ser estas remachadas.
- b) Ocasionalmente el abastecimiento de remaches al herramental de la máquina, no es el correcto en cantidad para remachar las pastasmuelles.

Conclusión.

Por lo tanto, en base a los antecedentes antes mencionados de falta de un programa de mantenimiento preventivo y de las observaciones 1, 2 y 3; se determina que esta causa, si tiene injerencia en la problemática de pastas rotas.


3.4.2.- Análisis para confirmar o descartar la falta de herramental en condiciones operables.

Para confirmar o descartar la falta de herramental (yunques) en condiciones operables, se cuestiono al Jefe de Mantenimiento sobre la existencia de un programa de reparación o sustitución, indicando que no existe tal programa, pero se realiza una revisión periódica y en caso de una operación inadecuada del herramental, éste es sustituido (ver figura No. 18).

Se inspecciono en el área de remachado la existencia de un aprovisionamiento regularmente de yunques para los diferentes requerimiento del área de disco en la operación de remachado (vertabla No. 06) confirmando lo indicado por el Jefe de Mantenimiento.

Conclusión.

Evaluando la inspección al herramental que se utiliza en la operación de remachado, se determina que aun por la faita de un programa de reparación ó sustitución de herramental, esta causa no tiene injerencia en la generación de desperdicio en el área de disco. Pero sí es necesario que se cuente con un programa para regular las reparaciones o sustituciones del herramental que se utiliza en la operación de remachado.

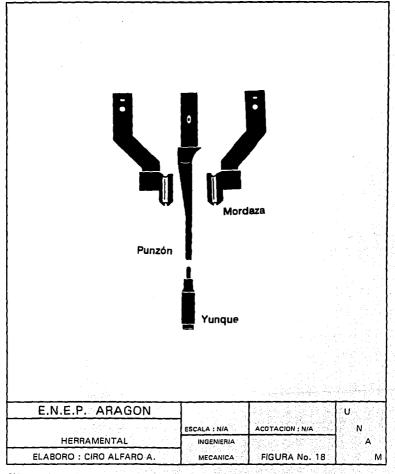

	RIPCION: YUN PLICACION: EN				
CODIGO	CANTIDAD	OPERABLE		PROGRAMA	
A 0000		SI	NO	DE MANT	10.
A-2232	. 5	· ×		NO	
A-1090	16	Į ×	1	NO	
A-1090A	14	X		NO	
A-2073	6	×	1	NO	
A-30	1 g 1	. x		NO	
A-2073	2	l X		NO	2.47

HTA

The state of the s			
E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
INVENTARIO DE HERRAMENTAL	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 06	М

	CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA

3.5.- V MANO DE OBRA

CAUSA / SUB CAUSA.	MODO DE COMPARACION	INJERENCIA SI / NO
(1.5. 1. Operador sin capacitación y alta rotación en el remardado de paytos.	Solicitar información sobre los cursos teóricos y/o practicos en que han participado los operadores	TIENE INJERENCIA
	de producción. Así como la rotación en el reinachado de pastas.	SI NO X

3.5.- V MANO DE OBRA.

3.5.1.- Análisis para confirmar o descartar la falta de capacitación y/o alta rotación de operadores en la operación de remachado.

Los lineamientos de la empresa están definidos para identificar las necesidades de capacitación y calificación al, personal que desempeñe actividades que afecten la calidad del producto. Para ello se tienen definidas las siguientes responsabilidades de las áreas involucradas (14):

- a) Es responsabilidad del área de Recursos Humanos definir los documentos a usar para identificar las necesidades de capacitación teórica y práctica del personal, así como aprobar el mecanismo para capacitar, calificar y/o certificar al personal que realiza actividades involucradas dentro del sistema de Aseguramiento de Calidad. Así como el coordinar la aplicación del programa de inducción al personal y el programa de capacitación permanente.
- b) Es responsabilidad de los gerentes de cada área proporcionar a Recursos Humanos las necesidades de capacitación requeridas en sus respectivas áreas en base a una revisión períodica de la actividad del (14) Manual de Aseguramiento de Calidad de Sachs México, S.A. de C.V. sección: MAC 18.

personal a cargo, como también otorgar las facilidades para llevar a cabo los programas de capacitación en su respectiva área.

Inducción al personal.

El objetivo es mantener a todo el personal de nuevo ingreso, informado de todos los aspectos generales de la empresa, de la política de calidad y objetivos, de los productos de la planta, de las medidas de seguridad y de todos los aspectos relacionados con sus funciones.

Lo anterior es aplicable a todo el personal de nuevo ingreso, así a aquellos que sean resignados a otro departamento o cuando exista algún cambio en los procesos o procedimientos existentes.

Los responsables de las diversas áreas de la empresa deberán tener una entrevista directa con el personal de nuevo ingreso, informándole de los aspectos asignados en el formato No. 04A y B, Guía de Inducción al Personal, el cual será proporcionado por el departamento de Recursos Humanos.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: No. DE TARJETA:	5625	FECHA DE INGREED: FO	b/89		
AREA DE INGRESO ENS. DISC	0	HOMBRE DE SU SUPERVICO	D. Co	merino	
1 - 1974 GUAR SE PARA PERMICAS CUR EL PERMICAS CONCICE LO RELACIONADO COM LA PLANTA, EL SOU 3 - 108 PLANTAS EXHETACOS RETEXARAN DE MA 5 - 80 DESENTAS EXHETACOS RETEXARAN DE MA 6 - 10 DOCUMENTO COMBINA BOY PENAGO Y PUTRÍS 6 - 80 RECONMINION MUNICIPE NA PRINCIPA DE PRINCI	A DE MANYO MUNICIPALO Q C PO DE RECUMBAD. LOS III BELA CIDARNA DE ACQUES CLIMPIOS EL PUNTO PARTA I DACO AL AREA DE RECUM	OMENE Y SUR PARTICULA ST A LAN INCOMPRENCIONE MI LA SURLA MONTHAMANIA	ON COTTONY O NE YEAR O AD RECENTANC	-	
6 - ME RECOMMENDA HACES GARAGESHADO POR CA	PLANTA MINITAR OR 11,5	W MIN CAN.	197011	1	
ACERCA DE LA EMPRESA:			AND REAL PROPERTY.	1	-
* NORTH DE LA DIFFERA	SACIO MODERN	SASSEY	M. HAMPE	11. h_1	
- HIGGLETON GLE FARNEA		AA AUTOR Y CAMEDINA	· ·		
+ PROPERTY CAPITES		WILES DINA MIRCEDIA GOOD MA	•		
FARCOTTENED BARBARD +	LUK VALED.		•	1 * 1	
* A CAUSEN OFFICE OF		STREET, OF THE SHARE SHEET, THE	A.O.		
ACERCA DE LA POLITICA Y OS.					
- FOLTEAT CRIETINGS		enterior de michiga	7.100011	21 h	
ACERCA DE LA PLANTA:					
- PROCEPLES MEASUR LA PLANTA	CFCSVA CCA	CHARLES PROMISE VALUE DATE.	A LONG M	11h	
PAGMAND DE TRABAJO.	1 100.713940 8:00	- 1815 to 70000 to 16 - 2000		1	
4 HORAND DE COMEA		DIF TRABALIS & PURMES	•	1	
- LOCALGACION DB. SERVICIO MED	CO. PROMINENTARIO C	EN BLOCKER BY TURKS			
· LOCALDACION DE BANCOS Y COMO	DOR MOSTRANDURA	HT S. RECOFFICE		لتا	
ACERCA DEL PRODUCTO, MATI	RIALES Y MAGI	JINARIA:			
PARTER CLE TO PARTE AN	CECLAR MEA	PARTIE METALCAS, BROWNESS, ST.	- RLONGA	11 h	
- MATERIALES LITERIANCES	THE MANIENA GEN	BANL LAMON PUNCTURE (FIG.		1	
1 * MACEURANIA DEL ANEA	TIPO DE MAGUE	AN FLACTORE Y PLUTTON SHELFT HAT		1-1	
ACERCA DEL EQUIPO DE SEQU	RIDAD Y RIESO	OR EN EL TRABAJO:		,	
1 - ECUIPO RECLEROS PARA EL ARE.	LEWIS BOTAL	MACHELLE CELENTER ETC	R LOWINA	<u> 111 </u>	1.00
PRESIDENTALON OLD ESTA EXPLICA	TO TERMENE DOLL	ES CONTACIONS MACHINOSES BYC.		1	1.44
- PRELIGINGE DEL ANNA	LUBER SEE SMATTER	LES POLICIALES PREMIORS CONTRA	OTER, ETC.	1	
1 - LOCALIZACION DE EXTRIQUECTES	DENTRO DEL ME	EA CIE TRABALICA		1	
1 - SALEGAS DE ENERGENCIA	PARA CARCIE DE	EVACUACION		1/	
[+SHCEDES	FOR NO USAN EL	ECONOMIC DE SECONOMICA DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DE SECONOMICA DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL		1-1	
ACERCA DE SUS FUNCIONES:				, ,	<u> </u>
* TWEATCLE DESCRIPTION	DESCRIBE LAS	THE PARTY OF THE P	I REPORTED	111	
+ UACE SHARE CHEFTING	FUNCTONAMIDA	OTHER MODIFIED OF		1	
ACERCA DE LA INFORMACION	ECNICA:			, , .	
1		HOUNS OF MODERN METRICISIES.	P. HETPWOOD	1	
+ + MECHANICION FLETENCY	PERCENTED ETC.		A LOVENA	للطلك	
APROBO DIR. RECURSO	S HUMAN	OS REVISO: JFF1	LOVERANIII	ACTL	RA
FIRMA		FIRMA			
		11000			100 200
FECHA Feb/89				FORMAT	D 701-00HAI
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			7, See.
E.N.E.P. ARAG	ON				U
A DE INDUCCION AL PERSONAL		ESCALA : NIA	ACOTACION : N	IA	1 1
OPERADOR No. 01		INGENIERIA			
.ABORO : CIRO ALFAI	RO A	MECANICA	FORMATO N	0 044	

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA DIBLIGTECA

		GUIA	DE IND	NCCION	AL PE	PISONAL	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Operado	No. 0.2					3
No DE TARJETA:	64.25 IFE	CHA DE INGRESO: FO	b/ 92 !]
AREA DE INGRESO ENS. DISCO.	(NC	MBRE DE SU SUPERVIS	OR !		nerin		j
THE PROCESSES AS ANY THE CASE OF THE PROCESSES OF THE PRO	MUEVO ROMBINO O CUAM I MICLAMONO, LOS RIGIOS SENERAL DE ACUERDIO A OCI EL PUNTO PIATA BICIO AL AMILA DE RIGICIPADOS	no aldra Tarparello Bija Casilla 20 T Buli Pracionel Lus Nicosingaciones de la estil Tomanacio Rissario		LA MODIFICAÇÃO V			
ACERCA DE LA EMPRESA:	TA MINISTRUM ME LLEDAN &	ITA GLAA.	•	167001	1980		1
PACHETE DE LA EMPRESA	MORNOTO SA	Ot ov		M. NAVANIFO	11 h		7
• PRODUCTOR DUE FARRICA	CLASSICAL PARA]	(
* PROCEPALES CLEDITES		BA DAM MERCENE (MAR MA)		•	[]	1
PARTERIAS COMPETICIONAL	ILLE VALED, BPICET					4	1
· • CUEN DINGSOR	PRESENTAN A PERSON	THAN PHOLUTHON BY BUTTON			<u> </u>		J
ACERCA DE LA POLITICA Y OBJETI	VOS DE CALIDA	ND:					٦.
1 * POLITICA Y CIBLIFTHOR	CHRONIC CHANGE OF EACH	MEGA DE MICHIO		P. 100 TANKE T	1h		J
ACERCA DE LA PLANTA:					11. 1		7
- HISCHALES AREAS DE LA PLANTA		DOTES - DELLEGE T ALLEGE - DEL		R LONGTA	ΠÞ	{	1 .
I + HORWAND DE TRUBAND		18 24 1UMO 1818 - MA		- -	-	i	1
I + HEFWIED DE COMEA	MANUEL WAY CE.			 -	+	1	1
- LOCAL SACRON DEL SERVICEO MEDIECO.				_ -	 		
ACERCA DEL PRODUCTO, MATERIA							
ACERCA DEL PRODUCTO. MATERIA		ARIA:	E T	A LONG	1 h	35,8, 5	}
* MATERIALES LITELEAUEN		LANGUA PLACECCIA ETC.			1		
1 - WATER OF AND		PLACEMENT PRINTED AND THE		•	1		
ACERCA DEL EQUIPO DE SEQURID						JEST 3000	
FOLFOREQUERED PARAEL AREA		EARLAS DIMITES STC		R LOVEN	1h	100 (17 kg 47 (15 cm) (17 kg	300
TRESPOSE A LOS CUE ESTA EXPLESTO		CONTACTOR MACHINERS ETC		·	1		44.1
F PRINCIPLE DEL APRA		PATULANCE SEL PREMOCIA CESTITA		•	_		
I * LESCAL PACIENT DE EXTRIGUESCRES	DENTRO DEL AREA D				1		100
** SALEMA DE EMENGENCIA	I PARA CASCIE DE EVA	dudoi			-	100	
1+sweepen	I POR NO USUNET EQ	UPO DE MEGUPINO					!
ACERCA DE SUS FUNCIONES:			 -			e agrania	
TAREAL CLE DESCRIPTARA		OPALIS OFFINODIAS			 	43.44	
· wat has all ordina		PROVIDEN HARBOOK ETC.		- -	سئا		
ACERCA DE LA INFORMACION TEC				r. Hallowicz (1 0/4 4 1 7	1
+ HAROMANCION LITELEADA	REPORTES ETE	JAB DE PROCESO, INSTRUCCIÓN.	1	IL LOVERA	1 h		
APROBO DIR. RECURSOS		S REVISO: JFF	F-DE-F	NANUE	ACT	URA	
		FIRMA				Ayrety ealst	
FIRMA		IFIRMA		315	1.5	and Comment	
FECHA Feb/ 92					1044	A713 F84-0238(A)	
E.N.E.P. ARAGO	ON .		清金			.] · u	
DE INDUCCION AL PE	RSONAL	ESCALA : N/A	ACOT	ACION :	N/A		N
OPERADOR No. 02	0.4	INGENIERIA	EOP*	иато і	No 0	40	Α,
LABORO ; CIRO ALPAR	U Alleria	MECANICA	וואטאוי	VIATO	40. U	40	100

Es necesario hacer un recorrido por la planta con el personal entrevistado, afín de que conozca todas las áreas de servicio, de trabajo, etc. Este recorrido lo deberá ser con el Ingeniero de Manufactura.

Asimismo en el momento que se pretenda hacer un cambio de personal a un área distinta de trabajo, sea modificado un proceso o algún procedimiento de trabajo, este cambio se hará una vez que haya tenido una entrevista de inducción con el personal en el cual se ledará a conocer en que consiste su actividad en esa área o en su defecto, cuales son los cambios de proceso y/o procedimiento.

Para llevar a cabo la entrevista deberá el responsable del cambio, notificar al departamento de Recursos Humanos, quien le proporcionara la forma de inducción al personal (ver Formato No. 04A y B), con el fin de que sea llenada al momento de la entrevista.

Los aspectos que deberán cumplir en la inducción al personal mencionado será el siguiente:

- 1) Acerca del producto, materiales y maquinaria.
- 2) Acerca del equipo de seguridad y riesgos en el trabajo.

- 3) Acerca de sus funciones.
- 4) Acerca de su información técnica.

Estos deberán ser cubiertos por instructores mencionados en la guía de inducción al personal (ver Formato No. 04A y B) y firmarla una vez concluida la inducción al personal y turnarla al departamento de Recursos Humanos.

La gerencia de Recursos Humanos registra en el formato No. 05A y B, Control individual de cursos, los cursos que haya recibido cada trabajador.

En el diagrama No. 08, se muestra el Procedimiento para Inducción al Personal

Calificación de operadores.

El objetivo es establecer los lineamientos para calificar operadores de tal forma que exista la certeza de la calidad de su trabajo y para cumplir con el Sistema de Calidad.

CONTROL INDIVIDUAL DE CURSOS

NOMBRE OPERADOR No 61
OEPARTAMENTO PRODUCCIÓN
AREA ENSAMBLE DISCO
PUESTO: OPERADOR

CURSO	DESCRIPCION	INSTRUCTOR	FECHA DE INICIO DE CURSO	OBSERVACIONES
	INTRODUCCION	S. SAAVEDRA	4-jul-93	7
2	SEGURIDAD E HIGIENE	R. LOVERA	4-jul-93	7
3	DIAGRAMAS DE FLUJO	F. HERNANDEZ	5-101-93	
4	HOJAS DE PROCESO	F. HERNANDEZ	5-141-83	
5	HOJAS DE INSTRUCCIÓN INSPECCIÓN	A RAMIREZ	6-jul-93	
6	INTERPRETACION DE DIBUJOS	A ACEVEDO	8-jul-93	
7	REGISTROS DE INSPECCION	A. RAMIREZ	7-jul-93	
8	AYUDAS VISUALES	R. LOVERA	7-jul-93	
9	REGISTROS DE RECUPERACION DE PARTES	A RAMIREZ	8-14-93	
10	LIBERACION DE 1º PIEZA Y ULTIMA PIEZA	A RAMIREZ	8-14-83	
- 11	TARJETA DE IDENTIFICACION	L LAGUNAS	11-jul-93	7
12	RASTREABILIDAD	L LAGUNAS	11-jul-93	
13	MANEJO DE MATERIALES EN PROCESO	F. HERNANDEZ	12-jul-93	
14	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	E PEREZ	13-jul-93	
15	GRAFICAS DE CONTROL	H AMARILLAS	18-ju+93	
16	REPORTE DE MANO DE OBRA	J HERNANDEZ	22-jul-93	7
17	HERRAMENTALES PARA AJUSTES Y PRODUCCION	R LOVERA	25-júl-93	7
18	HERRAMIENTAS PARA AJUSTE Y PRODUCCION	R LOVERA	25-jul-93	7
19	MATERIALES NO PRODUCTIVOS	R. LOVERA	25-jul-83	7
20	SOLUCION DE PROBLEMAS	L LAGUNAS	26-jul-93	1
21	TRABAJO EN LINEA	J HERNANDEZ	27-júl-93	
22	MANEJO DE RESIDUOS	R LOVERA	29-júl-93	
23	REQUERIMIENTOS DE CLIENTES	L LAGUNAS	1-ago-93	1.
24	ISO 9000/DISENO DE EXPERIMENTOS	L LAGUNAS	2-ago-93	
25	CONCEPTO DE EMBRAGUE	C ALFARO	3-ego-93	T
26	AMEF DE PROCESO	C. ALFARO	4-400-93	T
27	USO DE ESCANTILLONES	B CHACON	5-ago-83	
28	EXAMEN	F HERNANDEZ	8-ego-93	
29	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO	S SAAVEDRA	10-ago-93	

FC15

REVISO	APROBO
1	
RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL

- 1				
	E.N.E.P. ARAGON			Ü
	CONTROL INDIVIDUAL DE CURSOS	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N.
١	OPERADOR No. 01	INGENIERIA	建设设施	Α.
	ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FORMATO No. 05A	M

CONTROL INDIVIDUAL DE CURSOS


(NOMBRE OPERADOR No 02
DEPARTAMENTO PRODUCCION
AREA : ENSAMBLE DISCO
PUESTO: OPERADOR

CURSO No.	DESCRIPCION	INSTRUCTOR	FECHA DE INICIO DE CURSO	OBSERVACIONES
	INTRODUCCION	S. SAAVEDRA	4-jul-93	
2	SEGURIDAD E HIGIENE	R. LOVERA	4-jul-03	
	DIAGRAMAS DE FLUJO	F. HERNANDEZ	5-jul-93	
	HOJAS DE PROCESO	F. HERNANDEZ	5-ju⊦93	
- 5	HOJAS DE INSTRUCCION INSPECCION	A RAMIREZ	6-jul-93	
6	INTERPRETACION DE DIBUJOS	A. ACEVEDO	6-{u+93	
	REGISTROS DE INSPECCION	A. RAMIREZ	7- u -93	
	AYUDAS VISUALES	R LOVERA	7-jul-03	
9	REGISTROS DE RECUPERACION DE PARTES	A RAMIREZ	8-141-93	
10	LIBERACION DE 1º PIEZA Y ULTIMA PIEZA	A RAMIREZ	8-jul-93	
11	TARJETA DE IDENTIFICACION	L LAGUNAS	11-jul-93	
12	RASTREABILIDAD	L LAGUNAS	11-jul-83	
13	MANEJO DE MATERIALES EN PROCESO	F HERNANDEZ	12-jul-93	
14	INSTRUMENTOS DE MEDICION	E. PEREZ	13-jul-93	
15	GRAFICAS DE CONTROL	H AMARILLAS	18-14-93	
16	REPORTE DE MANO DE OBRA	J HERNANDEZ	22-jul-93	
17	HERRAMENTALES PARA AJUSTES Y PRODUCCIÓN	R. LOVERA	25-jul-93	
18	HERRAMIENTAS PARA AJUSTE Y PRODUCCION	R. LOVERA	25-jul-93	
19	MATERIALES NO PRODUCTIVOS	R. LOVERA	25-jul-93	
20	SOLUCION DE PROBLEMAS	L LAGUNAS	26-jul-93	
21	TRABAJO EN LINEA	J HERNANDEZ	27-jul-83	
22	MANEJO DE RESIDUOS	R LOVERA	29-jul-83	
23	REQUERIMIENTOS DE CLIENTES	L LAGUNAS	1-ago-93	
24	ISO 9000/DISENO DE EXPERIMENTOS	L LAGUNAS	2-ago-93	
25	CONCEPTO DE EMBRAGUE	C ALFARO	3-ago-93	
26	AMEF DE PROCESO	C. ALFARO	4-ego-93	
27	USO DE ESCANTILLONES	B CHACON	5-ego-93	
28	EXAMEN	F HERNANDEZ	8-ego-93	
29	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO	S SAAVEDRA	10-ago-93	1

F035

REVISO	APROBO
DIRECTOR DE	DIRECTOR
RECURSOS HUMANOS	GENERAL

E.N.E.P. ARAGON	4 1 1	As a	U
CONTROL INDIVIDUAL DE CURSOS	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
OPERADOR No. 02	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FORMATO No. 05B	М

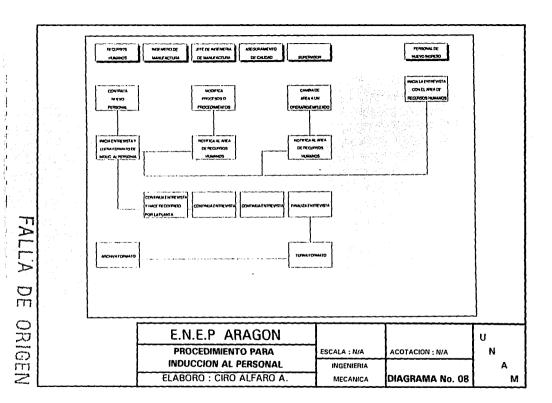

Lo anterior es aplicable a todos los operadores que intervienen en las áreas productivas, mantenimiento y almacenes. Así como los respectivos supervisores de dicha áreas.

La calificación a los operadores implica el reconocimiento de la empresa aquellos que han tomado el curso que saben como realizar el trabajo que se les ha encomendado, pero en ningún caso representara un cambio de categoría.

Aquellas personas que por alguna circunstancia no cubran el 70 % de asistencias, no tendrán derecho a presentar el examen correspondiente, hasta entonces no cubra los temas no atendidos, para lo cual deberá ser reprogramado en alguna etapa posterior por él.

Los instructores impartirán el curso teórico / práctico y se aplicara un examen a los participantes. Las personas que hayan atendido el curso deberán presentar y aprobar el examen teórico / práctico con un mínimo de calificación de seis unidades y en el caso de que no sea aprobado se les aplicara un segundo examen, en caso de que no de no ser su calificación aprobatoria, se les establecerá un programa mas estrecho de involucramiento de los temas que contiene el curso, con el objetivo de que obtengan los conocimientos requeridos.

No.	NOMBRE DEL CURSO	INSTRUCTOR: VARIOS
I	PPROYECTO LOBO	i

TARJETA	NOMBRE	DEPARTAMENTO	TERMINACION (MES)	CALIF.
			·	
5625	OPERADOR No. 01	PRODUCCION	15-ago-93	8
6125	OPERADOR No. 02	PRODUCCION	15-ago-93	8.5
3562	OPERADOR No. 02	PRODUCCION	15-ago-93	8
6548	OPERADOR No. 03	PRODUCCION	15-ago-93	7.5
6358	OPERADOR No. 04	PRODUCCION	15-ago-93	7.8
5684	OPERADOR No. 05	PRODUCCION	15-ago-93	8.6
5642	OPERADOR No. 06	PRODUCCION	15-ago-93	6.8
5656	OPERADOR No. 07	PRODUCCION	15-ago-93	7.3
5658	OPERADOR No. 08	PRODUCCION	15-ago-93	8.4
5345	OPERADOR No. 09	PRODUCCION	15-ago-93	8.5
7858	OPERADOR No. 010	PRODUCCION	15-ago-93	7.6
7765	OPERADOR No. 011	PRODUCCION	15-ago-93	7.1
4589	OPERADOR No. 012	PRODUCCION	15-ago-93	7
4568	OPERADOR No. 013	PRODUCCION	15-ago-93	6.9
5468	OPERADOR No. 014	PRODUCCION	15-ago-93	7.5
5846	OPERADOR No. 015	PRODUCCION	15-ago-93	6
5645	OPERADOR No. 016	PRODUCCION	15-ago-93	6.5
	 	 	}	

REVISO	APROBO
DIRECTOR DE	DIRECTOR
RECURSOS HUMANOS	GENERAL

F036

E.N.E.P. ARAGON			U
REGISTRO DE CALIFICACION	ESCALA : N/A	ACOTACION: N/A	N A
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	FORMATO No. 06	М

El departamento de Recursos Humanos mantendrá el registro de calificación (Formato No. 06) y el control individual de cada curso tomado del personal en el Formato No. 05A y B.

En el diagrama No. 09 se muestra el proceso de calificación de operadores.

Se solicitó información al área de Recursos Humanos; referente a los cursos teóricos / prácticos en los que han participado los operadores de producción en la operación de remachado.

La evidencia presentada por Recurso Humanos se muestra en los Formatos No. 04.05 y 06

Como se puede observar los operadores de remachado han sido capacitados como lo establece la política de la empresa y la rotación de personal no es frecuente:


El tiempo que llevan realizando la operación No. 20, los operadores No. I y No. 2, es la siguiente:

Operador No.1

Operador No. 2


Tiempo: 5 años

Tiempo: 2 años

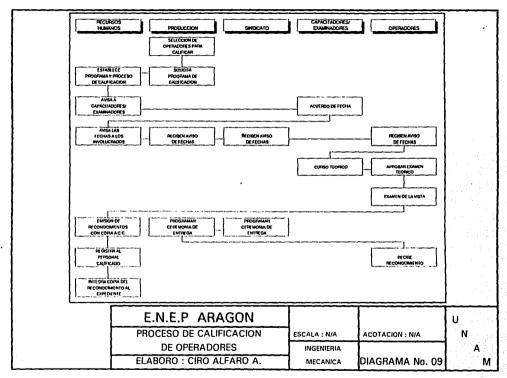

Conclusión.

Evaluando la información proporcionada por Recursos Humanos en los Formatos No. 04, 05 y 06, se determina que esta causa no tiene injerencia en el problema presentado de pastas rotas.

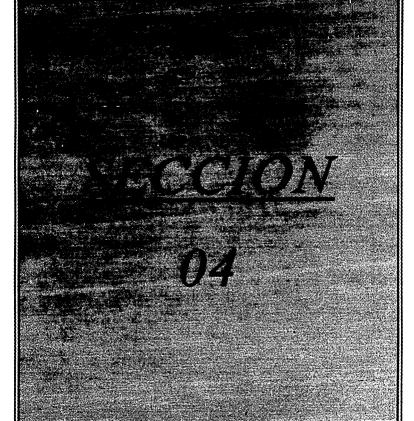

4.0- PROPUESTAS CORRECTIVAS PARA LA DISMINUCION DE DESPERDICIO

La implantación de las propuestas correctivas es el paso más crítico en el proceso para solucionar (disminuir) un problema. El método más común para evaluar la solución de un problema es el de esperar la implantación de la solución y ver luego si el problema desaparece. Sin embargo se pierde mucho tiempo antes de tener información concluyente. Siempre que sea posible, la verificación debe de anteceder a la implantación.

Toda propuesta correctiva para la solución del problema requerirá de un análisis de decisión. Dicho análisis es parte de las consideraciones de costo y de tiempo de la solución.

Las decisiones que afecten al costo, deben incluir los efectos en calidad, recurrencia futura del problema y de la eliminación del problema.

4.1.- I MATERIAL.

4.1.1.- Propuestas correctivas para la discrepancia en pastas.

Solicitar al proveedor de pastas que tome las correspondientes acciones correctivas en su linea de proceso, para eliminar los problemas que se han estado presentado en el ensamblado del disco de embrague automotriz:

Las acciones correctivas del proveedor de pastas para eliminar los problemas presentados en su línea de proceso (ver sección : 3.1.1) y que son detectados en el proceso de ensamblado del disco son los siguientes:

- a) Inspeccionar las pastas con un escantillón.
- b) Habilitar perforadora múltiple para barrenado y avellanado (estos se hacen uno a uno).

Se considero también, acciones para prevenir la reincidencia tales

- a) Indicar en las hojas de instrucción de inspección la capacidad máxima de pastas (la capacidad máxima de pasta en la caja, es de 6 pzas.) y la necesidad de utilizar pernos centradores.
- b) Llenar un formato de liberación de primera pieza al inicio de turno, en el cual se describen las especificaciones requeridas para el cliente.
- c) Concientizar al personal de la responsabilidad que tiene su operación, por medio de cursos de capacitación (prácticos y teóricos), boletines informativos, exhibición de defectos, etc.

El seguimiento de las acciones correctivas implantadas por el proveedor en su linea de proceso serán ilevadas a cabo por el cliente, a través de auditorías mensualmente llevando un historial de desperdicio en la línea de ensamble disco y se evaluará la eficacia de las acciones correctivas implantadas por el proveedor e informara de los resultados, indicando si es o no necesario mejorar dichas acciones correctivas llevadas a cabo en su proceso.

4.1.2.- Propuestas correctivas para la discrepancia en muelles.

Las acciones correctivas para eliminar que los barrenos de las muelles presenten rebaba, es reparar los troqueles respectivos cada 5'000 piezas manufacturadas, dicha reparación básica será de afilado de punzones y/o sustitución de boquillas despostilladas.

La acción para prevenir la reincidencia, es el de incluir en el historial del troquel el afilado o sustitución de boquillas despostilladas (si es necesario) cada 5'000 piezas manufacturadas.

4.2.- II METODO.

4.2.1.- Propuesta de un procedimiento para el ajuste de la máquina remachadora No. 337


Se propone utilizar la norma DIN 7339 la cual normaliza la longitud de agarre de remachado (ver tabla No. 07).

Procedimiento para la calibración de la máquina remachadora No. 337.

Paso No. 01 - Identifica el diámetro nominal del barreno de la pasta y muelle a unir indicado en los dibujos correspondientes, (ver dibujo No. 01 y 02 respectivamente).

Paso No. 02 - Identifica el diámetro exterior, espesor y la longitud nominal del remache especificada en los dibujos correspondientes (ver dibujo No. 03).

Paso No. 03 - Localiza en la tabla de la norma DIN 7339, el rango en que cae la longitud de agarre, para unir la pasta y la muelle (ver figura No. 19).

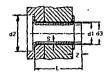

d1	1.5	2	2.	5		3			12. juni 1		6
d3	1.6	2.2	2.	8	3	.2	4.	3	5.	3.	6,4
S	0.17	0.2	0.2	0.25	0.2	0.3	0.25	0.4	0.25	0.5	0.4
Z	1.2	1,5	1.7	1.7	1.7	2	2	2.2	2.2	2.5	2.5

d1 : Diámetro exterior del remache.

d2 : Diámetro del barreno de la pasta.


d3 : Diámetro del barreno de la muelle.


S : Espesor del remache.


Z : Longitud de agarre.


L : Longitud del remache.

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION: N/A	N
NORMA DIN 7339	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 07	M

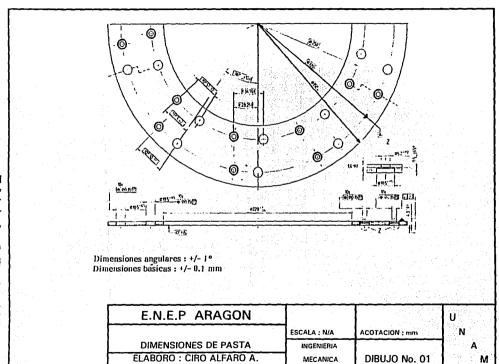

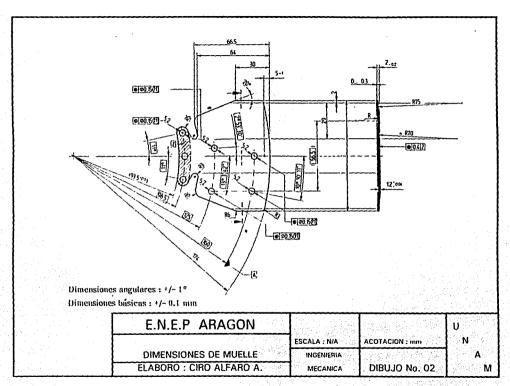

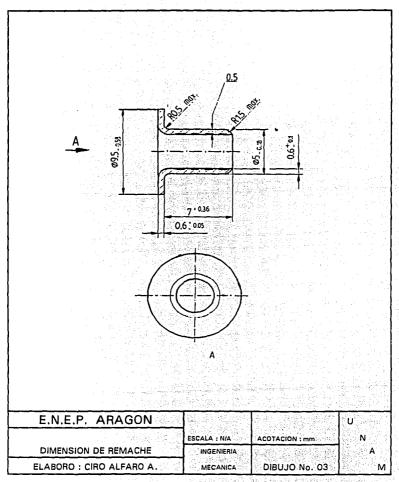

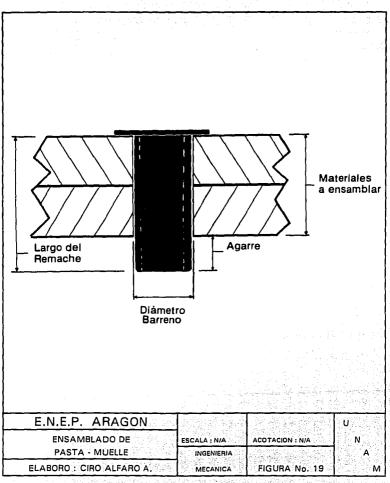

Paso No. 04 - Ajusta la máquina hasta obtener la longitud de agarre sugerida por el remache con un instrumento de medición (micrómetro o calibrador Vernier).

Se propone la tabla No. 08, de longitudes de agarre del remachado, basado en la norma DIN 7339. Para las pastas rotas que cubren el 80 % de incidencia en la generación de desperdicio en el área de ensamble disco.

LONGUITUD DE AGARRE (Z)

	PARTE No.	PARTE No.	PARTE No.	Z
	DISCO	PASTA	MUELLE	(mm)
Γ	102-11264	165-10898	151-10575	2.0
	102-11883	165-10900	7751	2.0
	102-12049	165-20900	151-11953	2.0
	SD 638	OFM 638.	9301408250	2.5
	SD 4183	OFM4183	SUB. ENS.	2.5
	1862391001	849013078	18305040001	2.5
	SD 178	OFM 178	SUB. ENS.	2.5

ГРА

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION ; N/A	N .
LONGUITUD DE AGARRE SUGERIDAS	INGENIERIA	Note that the party	A
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 08	M


4.2.2.- Propuesta para eliminar el desperdicio por la rapidez de la operación de remachado.


Se sugiere adaptar dispositivos en la máquina remachadora, cuya función impida operar la máquina si no localizan los yunques de la máquina remachadora en los barrenos de las pastas y muelles de la pieza a remachar y/o no detectan discrepancia en las pastas o muelles (ver diagrama No. 10).

Los dispositivos para automatizar la máquina remachadora para cada uno de los punzones es la siguiente :

DESCRIPCION	NTID
A) Pistón (cilindro de carrera corta) ADV -32	2
B) Escuadra de fijación HUA -32	2
C) Válvula de impulsos JH -5 -1/8	2
D) Válvula selector de circuito OS -PK -3	2
E) Elemento "Y" ZK -PK -3	2
F) Válvula de rodillo ROS -3 -1/8	4
G) Válvula de pedal F -3 -1/4 -B	2

(Ver figura No. 20, se ilustran algunos dispositivos).

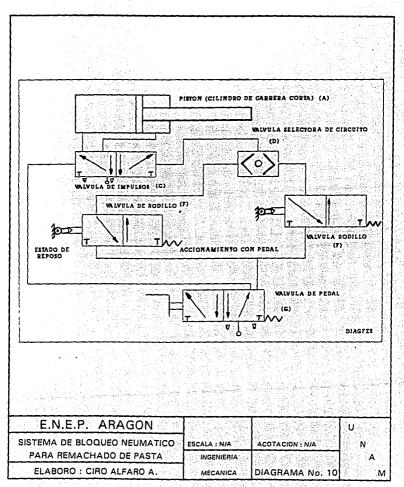

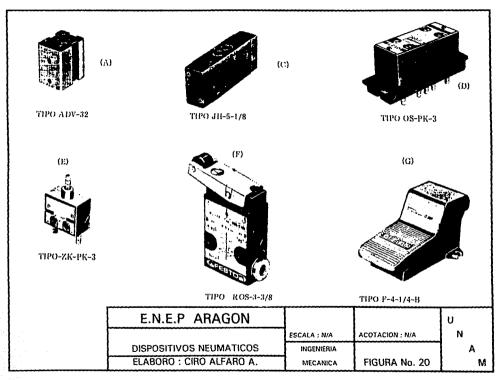

4.3.- III MEDIO AMBIENTE.

4.3.1.- Propuesta para una adecuada iluminación.

Se ha comprobado que la capacidad visual depende de la iluminación y que ésta afecta el estado de ánimo de las personas, a su aptitud para desarrollar un trabajo, y su poder de relajación, etc.

Cada actividad requiere una determinada iluminación nominal que debe existir como valor medio en la zona en que se desarrolla la misma

El valor medio de iluminación para determinada actividad esta en función de una serie de factores entre los que se pueden describir para nuestro caso:


- 1) Tamaño de los detalles a captar (3 mm).
- 2) Distancia entre el ojo y el objeto observado (40 cm).
- 3) Contraste entre los detalles del objeto y el fondo sobre el que destaca (fácil de distinguir).

- 4) Rapidez de movimiento del objeto (2 seg.).
- 5) Tiempo empleado en la observación (3 seg.)

Cuanto mayor sea la dificultad para la percepción visual, mayor debe ser el nivel medio de iluminación. Esta dificultad se acentúa mucho más en las personas de edad avanzada, de ahí que estas necesitan más luz que los jóvenes para realizar un trabajo con igual facilidad. Se ha comprobado que mientras un niño de 10 años, para leer normalmente una página de un libro con buena impresión. necesita un nivel medio de iluminación de 175 Lux, una persona de 40 años precisa 500 Lux, y otra de 60 años, 2500 Lux.

En la sección 3.3.2, se efectúo un reconocimiento en el área de la operación de remachado, dicho reconocimiento efectuado nos dio las características del área de trabajo, el tipo de actividad que se desarrolla y de esta manera poder determinar el tipo de iluminación apropiada en esta operación la cual se propone a continuación:

Característica propuesta para
la operación de remachado
Requiere 300 unidades Lux.
(ver tabla No. 05)
Iluminación suplementaria
por ser actividad especial.
Instalación de iluminación
suplementaria a 45° a la
vertical del ojo de nivel
No. 01 (ver tabla No. 09 y
figura No. 22)

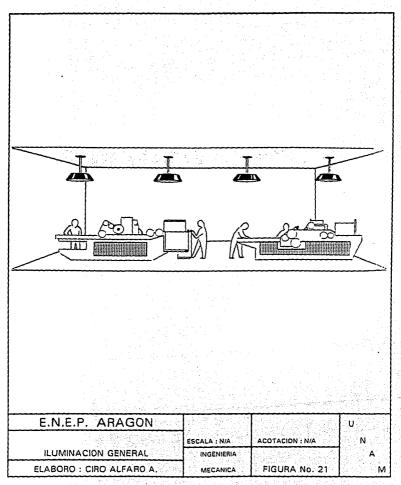

INDICE GENERAL DE REPRODUCCION CROMATICA (Re) DE DISTRITAS FUENTES DE LUZ OSRAM CON SUS CORRESPONDIENTES CLASES DE LUZ DE PEFERENCIA DISTRIBUIDAS EN NIVELES DE REPRODUCCION CROMATICA SEGUN DIN 5035


		LAMPARAS FLUC	DRESCENTE	s		LAMPARAS		
NIVEL	MARGEN Rp	COLOR DE LUZ	Rg	TEMPERATURAS DE COLOR SIMILAR (K) *	TIPO DE LAMPARAS	Ro	TEMPERATURAS DE COLOR SIMILAR (K)	
1	83100 (EXCELENTE)	11 LUMBLUX LUZ DIA 15 LUZ DIA DE LUJO 19 DAYLIGHT 5000 DE LUJO 21 LUMBLUX BLANCO 22 BLANCO FRIO DE LUJO 31 LUMBLUX CALIDO 32 BLANCO CALIDO DE LUJO 39 INTERNA	85 90 95 85 90 85 86 91	6300 TW 6200 TW 5000 TW 4000 NW 3800 NW 3000 WW 2900 WW 2800 WW	INCANDESCENTES DE LA SERVE ESTANDAR XENON XBO HALOGENUROS METALICOS HOI HOI DEL LUXE HOI CON YODURO SODICO	100 95 85-93 85-90 60	2540-2900 6190 5200-5603 4300	WY WY WW
2	70 84 (BUENO)	10 LUZ DIA 25 BLANCO UNIVERSAL 36 NATURA	75 76 78	6100 TW 4000 NW 3700 NW	LUZ MEZCLA HWL MERCURIO HOL HOL DE LUXE HWL DE LUXE	55-65 43-50 49-60 71	3600-4100 3550-4200 2900-3500 3200	WW WW
3	40.69 (REGULAR)	20 BLANCO FRIO 30 BLANCO CALIDO	62 52	4300 MW 2900 WW	1	T		
•	HASTA J9 (MALA)				SODIO ALTA PRESION NAV SODIO BAJA PRESION	20 -46	2000 1800	WW AMARILLO MONOCRO- MATICO

TW = BLANCO LUZ DIA ALREDEDOR DE 6000 K NW = BLANCO NATURAL ALREDEDOR DE 4000 K

WW = BLANCO CALIDO ALREDEDOR DE 3000 K

LA CLASE DE LUZ DE REFERENCIA REPRESENTA UNA TEMPERATURA DE COLOR (SIMILAR) CON UN REDONDEO EN MAS O MENOS

E.N.E.P ARAGON			U
INDICE DE REPRODUCCION	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
CROMATICA	INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 09	М

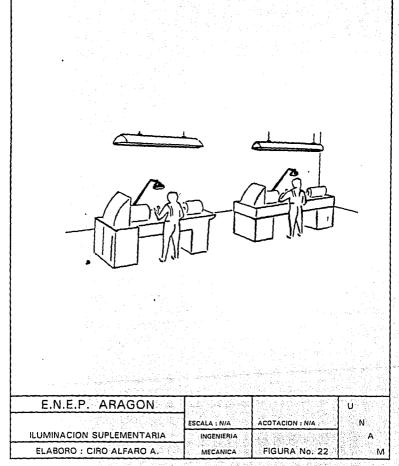

4.4.- IV MAQUINA.

4.4.1.- Propuesta de un procedimiento para el mantenimiento preventivo a herramental y máquina remachadora No. 337

Objetivo.

Establecer un sistema de mantenimiento preventivo que asegure la operación continua de la maquinaria y herramental mediante la realización de actividades definidas.

Alcance.

Este procedimiento es aplicable a la máquina remachadora No. 337 y a su herramental del área de ensamble disco.

Definición.


Inspección. - Es la actividad planeada que se realiza en la maquinaría y herramental para detectar problemas latentes, desgaste de partes y ajustes necesario.

Servicio - Es la actividad planeada resultante después de una inspección en la que se da mantenimiento a la máquina y herramental. Responsabilidades.

a) Es responsabilidad del Jefe del Mantenimiento de elaborar y actualizar los planes de mantenimiento preventivo, de realizarlos de acuerdo con el plan, de firmar los reportes de mantenimiento realizados.

Formatos

- a) Formato No. 07, Programa de Mantenimiento Preventivo.
- b) Formato No. 08, Solicitud de Mantenimiento Preventivo a Máquina y Herramental.
 - c) Formato No. 09, Inspección Preventiva.
 - d) Formato No. 10, Reporte de Servicio Preventivo Efectuado.
- e) Formato No. 11, Programa Mensual de Inspección y Servicio de Mantenimiento Preventivo de Acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo.

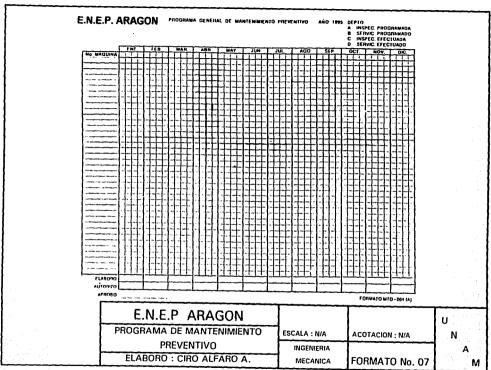

r=								,	,,,,,					1 222 22	1
-	AQUINA No.	FECHA A PROGRAMAR	LUM	MAR	MER	ME	ME	340	DOM	CAM	BIOS POR	OBSER	IVACIONES	FIRMA JEFE DE AREA	1
<u> </u>								├						{ {	}
															1
<u> </u>		 		├				-	-						į
-				 		_		-	+					 	3
			<u> </u>									1,74 1,74			į.
· -		 	┼		 	├		 			V 20 10 10 10			 	
											Fuger Space (100 Burney	HE RESIDEN		Maria National Asset
-		تبسينإ	 	1	-	100		1	-	3 4 3 5 5	e representa de la 18. La completa de la desergión	separation of the sales of	atokida salus Aleka sa	Construction of the Constr	
-		<u> </u>	<u> </u>	\pm	1		N - 7	37600	141.20		Water and the contraction of	99655598-996			
F			1476	354	~ Beck	63 02	16535	19419		44 M.		4553 Likitore		alariegistus	
-			1	1000	3,373	9655	40 C) (C)	The second	121000		kajarnaj filozofiji (n. 1866.) 1865. – Karina Artijoniji (n. 1881.)	Bowell Billion	od Skulpegger i intusti Peter i nave peterstast		
t					1000	teram:	18980	3 4 5 7	1 2,723	100	ge wilder tott is	www.wastorcyle	s deliberario esperatorio	10000	
					2000	\$600.00 disease	0.086	1995	1.00		alecter all elected months that all elected	ago polasyna mine	erikan dia dia kananan dia dia kananan dia kananan dia kananan dia kananan dia kananan dia kananan dia kananan Kananan dia kananan dia ka	and the state of	
}-		 	1	1		ling	Selection	Stelle			Marriago y neciale	Street Help to			
					5,9770	Sealer	984.92	9-4	10.80		Ejen ing Nyle at 1945	utine stilling and		Constitution (Constitution)	
-		 	20.0	₩	+	╂	100	1000	3000		davida aktivationi est userano estetu		i tirologični vitritova u 17 Povodlava svojeva 18. tit	1 1000	
t			0.0				\perp			247,000	gasanter († 1885 m.)	: Eglant bransfer		i invarianti di	
-		 		-	1			1000	-	10,000	era elizada maja cerebisasia. Indirili indirinda elizabasia.	entarisation		Lancar extract	
· -		1	-		-	1	1	+-	25.50	-	SANGE WINDOW	*South cody			
			12.				=	=		.,.,	dativi ali es		r teachailtean Peilein	an espesioner of	
· -		 	+		-{		+			1 2 3 3 5	La Charlet de agleaf Granden Daubert G	o lingua de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición del composición del composición del composición dela composición del composición del composición del composición dela composición del composición dela composición del composición dela composición dela composición dela composición dela composic	er Mandada et alamanda et a	The state of the same	Mary State of the
-	30.00	94,595								17000	TO CANADOM	4.000as#16	Agrantis Cale Co	FORMATO MICO-DIS IN	
										1. 1. 1. 1. 1.	r (#85/57) (br/46 <u>1</u> 2)	Prinsi delas.	"情况"。	adding a fine drop on the	the second by
			E.N	V.E	P.	AR	AC	106	1			1.5			υ
		SOL	ICIT	UD	DE N	IAN	TEN	IMIE	NTO		ESCALA	N/A	ACOTACION	V:NA	N
				Pi	REVE	NTI	vo				INGEN	VIERIA"	Bygggarde	e disedent	A
100		. 	46	~~~		RO	415	* 55			and the species	ANICA	FORMAT		м

E.N.E.P. ARAGO	IN							FECHA:
		1	NSPECCION PI	REVENTIVA				
DEPARTAMENTO			MADURNA					Med
ELEMENTO	BEN	MAL	ORRERVACIONES	CHAME	nto .	- M340	MAL	ORBIT (FAMCIONES)
								170.0
I, SISTEMA NEUMATICO				PARTER RUTATIONS P	MILITARE -	3.955	總統領	被召开 在1000年
PHONO DE 18MOD				face repose, F.		1,477	space Est	M(Q8 0 1.1.) (2.1.)
BARN PH				PROFESSION PROFES	MONROWITO .	14 50 1	5000	38,848,000
PLEATURED .				IV. SISTEMAH	DPAULOO	4,07.4	119.69	精制的社会和1970年
Williams Committee				14070h (ES)		1	4.00	Property of
V4CMTPCSI				ACCULAMBITO.		11.07	1000年成長	1000000000000000000000000000000000000
PUDA				BC360a			19.50	ulificiones at all Miller
FOUND HOTOMOD PRICE CLUTON				WATER BASTON	OH ETC1		A MARK SE	strande helicult
II. SISTEMA LUBRICACION	4.5.40			ROLFOR COORNER	PRIDE	i de	13.35	加格许可用等分类的点
OCE-MA				MOTON/AN ETC)			17.20%	48811899999
MOTIVOM	20 20			NAME OF THE BE		122	19-97-5-25	\$1876744E-467465
MAN DE ACTIT				1918, T 531400 ACE	TE .		1856	The Marine
FUCINE				V. SISTEMA	LECTRICO		4.40355	\$100000 EN
CHIPMS DIMMENSIONS				ACCIMETER				Links was a street
CAMERAN				ESTRODOMAL TABLE	*		1.349	September 1 - 1 - 1
NEWSCHIPHTON LIMPSCHOOL				SITECOMOS STAS	vitoli	,		2006年1月1日日本
III. SISTEMA TRANSMISION		}		SHADENDE DIRLE	•	Ī	1	Atheristic participal
WOTOP RES		1		Name Of the Co	CH CHAIRS		1.14,900	Marie History Steel
ACTIVATION				COLP OF THE ENGS	MONTH 8010-1			PRINCES DE DE
POTAS		L	1	PUESTO	INSPEC	OND	FECHA	1000 FIRMA TO A
RHIONS O CADBINS			1	MECANICO				Samuel Andreas
MENCHINES			l	ELECTROSTA				国际的国际 中的工
EMMAGNE DE .				APROBO:	JEFE DE W	HTTO.	T	

E.N.E.P ARAGON

ESCALA: N/A JACOTACION: N/A

INSPECCION PREVENTIVA

TO INGENIERIA

ELABORO: CIRO ALFARO A. MECANICA

FORMATO No. 09 M

TRANSMISION HIDRAULICO ELECTRICO OTROS	ARPORTE DE SERVICIO PREVENTIVO EFECTUADO MECANICO: No. ÉLECTRICISTA NO. MAQUINA: OBTTO: PECHA INICIO FECHA TRIMINACION PECHA TRIMINACION						
MECANICO: NO. ÉLECTRICISTA NO. MAQUINA: NO.	MECANICO: No. ÉLECTRICISTA No. MAQUINA: 108TC: 08TC: FECHA INICIO FECHA TRIMINACION REF. UTILIZADAS NUEMATICO TRANSMISION TRANSMISION TRANSMISION DIROS DIROS OBSERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSER						
OFFTO: FECHA INCID: FECHA INCID: FECHA TERMINACION FECHA TERMINACION REF. UTILIZADAS UBRICACION TRANSMISION TRANSMISION TRANSMISION OTROS OT	I DEFECTA INICIO SISTEMASJOPERI TRABAJO EFECTUADO REF. UTILIZADAS NUEMATICO. TRANSMISION TRANSMISION FECHA TREMINACION TRANSMISION FECHA TREMINACION TRANSMISION FECHA TREMINACION SUPERVISOR AREA VO. BO. FORMATO UTO-007 (A)	MECANICO:			MAQUINA:		
ISTEMASJOPERI TRABAJO EFECTUADO I REF. UTILIZZOAS NUEMATICO LUBRICACION TRANSMISION HIGRAULICO OTROS OTROS JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA VO. BO	SISTEMASIOFERI NUEMATICO LUBRICACION UBRICACION TRANSMISION HIDRAULICO ELECTRICO DISERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA Vo. Bo. FORMATO MID 007 (A.				FECHAINICIO:		
CUBRICACION TRANSMISION HIGRAULICO STROS OTROS JESERVACIONES	TRANSMISION HIDRAULICO ELECTRICO DISERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVACIONES FORMATO NO007 (A	SISTEMAS/OPER!		TRABAJO EFECT	FECHA TERMINACION	I REF. UTI	LIZADAS
TRANSMISION HIGHAULICO STROS OTROS JESERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA (Vo. Bo. 11) Vo. Do. 11	TRANSMISION HIDRAULICO ELECTRICO DISERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPENYSOR AREA 10. 8c. 10. 8c	NUEMATICO			-		
TRANSMISION HIGHAULICO STROS OTROS JESERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA (Vo. Bo. 11) Vo. Do. 11	TRANSMISION HIDRAULICO ELECTRICO DISERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPENYSOR AREA 10. 8c. 10. 8c	IDARICACION				- 100	
ELECTRICO OTROS DESERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPENVICON ANEA Vo. Bo	ELECTRICO OTROS DESERVACIONES JUFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA (0, bc. 1) FORMATO HID-007 (A)						
ELECTRICO OTROS DESERVACIONES JESERVACIONES	HIDRAULICO ELECTRICO DIROS DISSERVACIONES JEFE DE MANTENMENTO SUPERASON ANEA Vo. 8a. Vo. 8a. *Commuto Mid-Cody (A	TRANSMISION				1 1 1 1 1 1	
ELECTRICO OTROS DESERVACIONES JEFE DE MANTENIMENTO SUPENVISOR AREA (v. bo.) (v. bo.)	ELECTRICO DITROS DISERVACIONES J. J		**************************************			4.00	
OTROS JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JUNEAU SUPERVISOR JARA VO. Bo	DISERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA to be. FORMATOLITI	HIDRAULICO				5 67.5	
OTROS JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JUNEAU SUPERVISOR JARA VO. Bo	DISERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR AREA to be. FORMATOLITI						
JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES Vo. Bo. Vo. Bo.	DESERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR APIEX Vo. 8x. FORMITO VID007 M.	ELECTRICO					
JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JESERVACIONES JULIANA STATEMINISTA AREA (Vo. Bo	DESERVACIONES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR APIEX Vo. 8x. FORMITO VID007 M						
Vo. Bo.	Vo. Bo. Vo. Bo. Pomarto uro-cor (u	CIROS		医主动性性			
Vo. Bo.	Vo. Bo. Vo. Bo. Pomarto uro-cor (u	OBSERVACIONES			I JEFE DE MANTENIMI	ENTA RIDEDA	OG ADEA
PORMATO LITO - COY (A)					Vo. Ba.	Vo.	Bo.
		<u> </u>		a - produkte in det elektrisere. Arabit in all Produkte in de		PORMATO	W7D-007 W
그 사람은 아이들이 가르겠다면 나와 아이들의 가게 하게 하셨다면 했다.							
그는 이 그는 그는 그는 그들은 그들은 그들이 가득하는 사람들이 그들은 그는 그는 그를 가는 것이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 없는 것이다. 그는 것이 없는 것이다. 그는 것이다는 것이다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었				에 다른 스탈리 (House) 도움들은 경험된 1000년			
	ENTERNACIONA CONTRACTOR DESCRIPTION DE LA SERVICIO DE LA SERVICIONA DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DELA	ENED	ADACON			Carrier (Saction) Presidentes (Saction)	
ENED ARAGON			the state of the s				
E.N.E.P. ARAGON	REPORTE DE SERVICIO		,一切上地路上上衛門上級起始時代年底間,開發	्र 		N/A	37. v20 s
REPORTE DE SERVICIO ESCALA : N/A ACOTACION : N/A N	PREVENTIVO		CIRO ALFARO A.	MECANICA	FORMATO		٠,
그 그 그리는 이 아이들이 가를 만든 사람이 없는 것 같아 가를 가셨다.					JEFE DE MANTENIM Vo. So.	ENTO SUPERVI	Bo.
그 그 그는 그것이 많은 사람이 없어 없이 살아들은 바람이 되었다. 나는 사람이 사랑이 살아 살아 없다고 있다.							
	EN EDDEADA CONSTRUCTOR TODADA DE LOS ESTADADOS DE LA CONTRUCTOR DE LOS ESTADADOS DE LOS EST	ENLED	ABACON		er Tako Basa e Salah	ara uga ayara kab Pinaugaka, ng Ikia	es en laster Austria (1886)
ENED ARAGONS I			the state of the s				J
E.N.E.P. ARAGON			the state of the s	ESCALA : N/A	ACOTACION :	N/A	N
E.N.E.P. ARAGON	REPORTE DE SERVICIO ESCALA : N/A ACOTACION : N/A N		,一切上地路上上衛門上級起始時代年底間,開發	्र 		N/A	37. v20 s
E.N.E.P. ARAGON	REPORTE DE SERVICIO ESCALA : N/A ACOTACION : N/A N		,一切上地路上上衛門上級起始時代年底間,開發	ESCALA : N/A		N/A	N A

E.N.E.P. ARAGON PROGRAMA MENSUAL DE INSPECCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE MANTTO, PREVENTIVO

FECHA	AFEA	MAQUNIA	NUMERO	INSPECCION	SERVICIO	TEMPO
	~~~~~					~~~~~
						~~~~~~
		~~				
						~~~~
-		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
			L	l	·	
	1					
					1	
*****			·		·	
			}			
		ļ		·	·	
<b>~~~</b>		·		I	·	
		l			1	
				1		
	1	I	1	I		
	1	1			1	}
	{	{	1	{	{	[
			1		1	1
		]	1	1	1	1
			1			[
	The second secon			1	1	
					.,	- TOWNSHOUS

E.N.E.P ARAGON IJ PROGRAMA MENSUAL DE INSP. Y N ESCALA: N/A ACOTACION: N/A SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO INGENIERIA ELABORO: CIRO ALFARO A. FORMATO No. 11 M MECANICA

#### Desarrollo.

- a) El Jefe de Mantenimiento elabora el plan de mantenimiento preventivo anual, en el formato No. 07, este plan es aprobado por el Gerente de Operaciones.
- b) El Jefe de Mantenimiento asignará personal de mantenimiento para hacer las revisiones a la maquinaria y herramental (formato No.- 08), que se les dará servicio (formato No.- 09) si hubiese un cambio de dicha fecha se anotará en el formato No. 08.
- c) Si lo que se programo es una inspección, el Jefe de Mantenimiento asigna a los operarios de mantenimiento necesarios para la misma. El operario de mantenimiento llena el Formato No. 09 y lo entrega al Jefe de Mantenimiento.
- d) En base a esta inspección, el Jefe de Mantenimiento programa el servicio de mantenimiento preventivo.
- e) Si lo que se programo es un servicio (ver formato No. 10), el Jefe de Mantenimiento asigna a los operario para realizarlo. El servicio se realiza de acuerdo con lo encontrado en la inspección realizada. Al concluir los operarios de mantenimiento, llenan el formato No. 10.

- f) El supervisor de producción del área afectada recibe la máquina reparada y firma de recibido en el formato No. 07.
- g) El Jefe de Mantenimiento mantiene la lista de refacciones importantes para mantenimiento. Las cuales se actualizaran mensualmente.
- h) Se llevara un listado mensual de las máquina a revisar o dar servicio de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo en el formato No. 11.

# SEE BOW

05

# 5.0- JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CORRECTIVAS

La importancia de realizar un estudio económico, radica en que podamos justificar en pesos y centavos cada una de las propuestas para corregir las causas de incidencia en el desperdicio del disco de embrague automotriz, la que al ponerse en práctica, arrojarían los resultados que servirán como medio para poder evaluar la eficiencia y eficacia de dichas propuestas.

La justificación de las propuestas correctivas se realiza tomando como base la parte No. 078 102-11264, que corresponde al ensamble del disco de embrague que tiene la mayor incidencia de desperdicio, por que es el producto que con mayor frecuencia se trabaja en las líneas de producción. Para este fin se ponderan los costos de los diferentes factores variables y situaciones que intervienen durante el proceso, y que están involucrados en las causas del problema de desperdicio de pastas rotas.

#### Costos de operación (NS/Min)

- 1.- Mano de obra (M,O) = 0.316 (NS/Min)
- 2.- Gastos variables (G.V) = 0.247 (NS/Min)
- 3.- Gastos fijos (G.F) = 1.646 (NS/Min)

Costo total de operación = 2,209 (N\$/Min) (15)

(C.T.O)

Costo de recuperación por pieza en el área de ensamble disco.

#### Premisas:

- 1.- Se pierde el total del tiempo de ensamble (3 Min/Pza)
- 2.- Se consumen 6 Min/Pza, para recuperar cada parte.
- 3.- Se desperdicia el 0.8/Pza. de los remaches de pastas
- 4.- Se desperdicia el 0.6/Pza. de las pastas.

⁽¹⁵⁾ Información proporcionada por el área de finanzas de Sachs México, S.A. de C.V.

⁽¹⁶⁾ Donde M.P es : Materia prima.

El costo de recuperación por pieza es:

Costo de = C.E + C.D + C.R + C.P  
recuperación = 
$$(6.63 + 13.25 + 0.29 + 12.30)$$
 (NS/Pza)  
por pieza  
(C.RE) =  $32.47$  NS/Pza

#### 5.1.- I MATERIAL.

La inversión estimada para implantar las acciones correctivas propuestas (ver sección : 4.1) para disminuir el desperdicio de pastas rotas de la sección : 3.1.1, es la siguiente :

Debido a que se solicito al proveedor tomar las respectivas acciones correctivas para su proceso de pastas para controlar las discrepancias que se han detectado en el proceso de ensamblado del disco de embrague automotriz (ver sección : 4.1.1) se tiene la siguiente inversión :

Inversión = N\$ 0.0

La inversión requerida para controlar la discrepancia en las muelles de la sección : 4.1.2 (17) es la siguiente:

Adquisición de material = N\$ 230.0

Reparación =  $(1710 \text{ Min}) \times (2.209 \text{ NS/Min})$ (Tiempo estimado = 1710 Min.)

estimado – 1710 Min.)

Sub-total = NS 3 777.39

Total = NS 4 007.39

⁽¹⁷⁾ Ver sección : 03 Identificación de Posibles Causas.

La inversión de reparación para cada troquel es de NS 4'007.39, considerando que al menos cinco de estos presentan problemas en la generación de desperdicio, se tiene que:

Inversión total = N\$ 4'007.39 x 5 troqueles =  $\frac{N$ 20'036.95}{}$ 

#### 5.2.- H METODO.

La inversión para implantar las acciones correctivas de la sección: 4.2.1, para reducir la problemática de pastas rotas en la que esta implicada la sección: 3.2.1, es la asignación de un ingeniero para la elaboración de un procedimiento para ajustar la máquina remachadora en un plazo no mayor a 40 hrs, es el siguiente:

Inversión de = Sueldo (NS/Hrs) x Tiempo estimado (Hrs). investigación

 $= (15.0 N\$/Hrs) \times (40 Hrs)$ 

= N\$ 600.0

La inversión para implantar las acciones correctivas propuestas en la sección : 4.2.2, para disminuir el desperdicio de pastas rolas donde esta implicada la sección : 3.2.2, es la siguiente :

La adquisición de dispositivos para automatizar la máquina remachadora No. 337 ésta cotizada por el proveedor Festo de la siguiente manera;

DESCRIPCION CAN	TIDAD PRECIO
DESCRIPCION	TIDAD PRECIO
a) Pistón (cilindro de carrera corta)	2 NS 561.76
	2 NS 64.00
	2 NS 579.90
그는 사람들은 사람들이 들어 가는 사람들이 가지 않는데 다른데 되었다.	그리게 하는 남성, 사이를 지었다.
d) Válvula selectora de circuito	2 NS 150.48
e) Elemento."Y"	2 NS 171.98
f) Válvula de rodillo	4 NS 1'343.64
g) Válvula de pedal	2 <u>NS 953.02</u>
Sub-total	NS 3'824.78
Instalación	NS 877.48
Total	NS 4'702.26

#### 5.3.- III MEDIO AMBIENTE.

La inversión requerida para implantas las acciones correctivas propuesta en la sección : 4.3.1, para disminuir el desperdicio de pastas rotas en la operación de remachado en la que se implica a la sección : 3.3.2 es :

La adquisición de una lampara con las características mencionadas en la acciones correctivas de la sección: 4.3.1 es la siguiente:

Adquisición = NS 148.00 Instalación = Sueldo (NS/Hrs) x Tiempo estimado (Hrs). (1 hrs.) = (8.75 NS/Hrs) x (1 Hrs) = NS 8.75

Total NS 156.75

#### 5.4.- IV MAQUINAS.

La inversión para implantar las acciones correctivas propuestas en la sección : 4.4, para reducir la generación de pastas rotas en la operación de remachado en la que se encuentra implica la sección : 3.4 es la siguiente :

El tiempo estimado para efectuar un mantenimiento preventivo a la máquina remachadora, es de 8 hrs (480 Min) por lo que su costo estimado es:

Inversión = Tiempo estimado (Min) x Costo Total de operación de mantto. (NS/Min)
preventivo = (480 Min) x (2.209 NS/Min)

= N\$1.060.32

La inversión para adquirir herramental, el cuál es necesario cambiar cada 54'000 piezas manufacturadas es de N\$ 90.00, considerando la compra de 2 pzas, para tener una provisión mínima, se tiene que;

Adquisición = Costo unitario (NS/Pza) x Cantidad (Pza) (Yunques)

- $= (90.00 \text{ N}\$/\text{Pza}) \times (2 \text{ Pzas})$
- = 180.00 NS/Pza

La suma de todas las inversiones para implantar las acciones correctivas propuestas de la sección : 04, para disminuir la generación de pastas rotas en la operación de remachado implicadas en la sección : 03, es de :

Inversión de = N\$ 0.0 + N\$ 20'036.95 + N\$ 600.00 +
propuestas N\$ 4'702.26 + N\$ 156.75 + N\$ 1'060.32

correctivas + N\$ 180.00 = N\$ 26'736,28

Calculo para la amortización de las acciones correctivas.

Amortización = Inversión de acciones / Costo de recuperación correctivas (N\$) por pieza (N\$/Pza) = (N\$ 26',736.28) / (32.47',N\$/Pza) = 823,41 Pzas

Por lo tanto, la inversión para implantar las acciones correctivas será amortizado con 823.41 piezas que se recuperen.

Calculo para la recuperación de la inversión (RI).

RI = Inversión total (N\$)

Ahorro (No. Pzas/Mes)

Ahorro = ((Desperdicio Pza - Desperdicio Pza)) X C.RE
real Mes objetivo Mes

Ahorro =  $((1.346 Pz_1) - (1.346 - 1.077 Pz_1)) X 32.47 NS$ 8 Mes 8 Mes Pza

Ahorro = (168.25 - 33.62 Pza ) X (32.47 Ns )

Ahorro = (134.63 Pza) X (32.47 N\$) = 4'371.44 N\$

Mes Pza Mes

RI = 26'736.28 NS 4'371.44 NS / Mes

RI = 6.11 Mes

### 6.0.- METODO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS CORRECTIVAS


Se propone evaluar las acciones correctivas con el diagrama de Pareto. Que además del uso mencionado, en la sección No. 02 se utiliza para evaluar sí las acciones llevadas acabo en orden al mejoramiento del proceso, fueron o no eficaces y en qué grado lo fueron. Dicha verificación se logra al comparar el primer diagrama de Pareto (ver Taba No. 01 y diagrama No. 03); elaborado antes de la toma de decisiones, con este segundo (ver tabla No. 10 y diagrama No. 11). El segundo diagrama deberá abarcar el mismo período de tiempo e igual número de casos, para que la comparación tenga sentido. Si esto no es posible, es preferible utilizar porcentajes absolutos o relativos en eje vertical derecho.

Si no han sido eficaces los esfuerzos para obtener mejoras, se debe cambiar el orden de las barras. Si la altura de todas las barras disminuye, esto significa que se ha reducido el nivel general de defectos por alguna acción común, por ejemplo, automatización de la máquina de remachado, mantenimiento preventivo a la máquina y herramental, etc.

	ISAMBLE DISCO : 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUN				AÑO: 1995
TOTAL DE	PIEZAS MANUFACTURADAS	<u> </u>	108823.00		<u>. 19</u>
CLAVE No	Tipos da problemas	Cantidad da piezas de dasperdicio	% absoluto Cant. def. ————————————————————————————————————	% relativo Cant. def. x 100 Total def.	% acumulado
11	IBalanceo F / E	531.00	0.49 (	26.03 [	26.0
08	Pastas rotas (en remachado)	474.00	0.44	23.24	49.20
17	Identificación incorrecta	367.00	0.34	17.99	67.2
10	Claro en remachado	248.00	0.23	12.16	79.4
04	Cmponente no especificado	171.00	0.16	B.38 (	87.79
05	Remachado incorrecto	169.00	0.16	8.28	96.08
03	Componente dañado	43.00	0.04	2.11	98.11
02	Componente F / E	26.00	0.02	1.27	99.46
18	Otros	7.00	0.01	0.34	99.80
00	Piezas de ajuste	3.00	0.00	0.15 (	99.99
13	Giro libre F/E	1.00	0.00	0.05	100.00

DIAGC1

TABLA DE PARETO ESCALA : N/A ACOTACION : N/A N DEL DIAGRAMA NO. 11 INGENIERIA	E.N.E.P. ARAGON			Ü
第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	TABLA DE PARETO	ESCALA ; N/A	ACOTACION : N/A	N
▲	DEL DIAGRAMA No. 11	INGENIERIA	150444816131	Α
ELABORO : CIRO ALFARO A. MECANICA TABLA NO. 10	ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 10	м

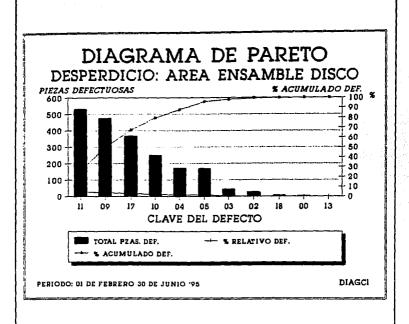

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DIAGRAMA DE PARETO	INGENIERIA	· 第一章 (4) · 第二章 (4) · 第三章	Α Ι
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	DIAGRAMA No. 11	M

Finalmente, el diagrama de Pareto se utiliza para expresar los costos que significan cada tipo de defecto y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo por determinadas acciones.

La implantación de las acciones correctivas propuestas en la sección No. 04 de este trabajo de investigación, hasta el momento no han sido llevadas acabo en su totalidad. Dentro de las acciones implantadas y valuadas con el diagrama de Pareto (ver tabla No. 10 y diagrama No. 11) se tienen las siguientes :

Sección

Titulo

- 4.2.1) Propuesta de un procedimiento para el ajuste de la máquina remachadora No. 337.
- 4.2.2) Propuesta para eliminar el desperdició por la rapidez de la operación de remachado.
  - 4.3.1) Propuesta para una adecuada iluminación.

Cotejando el primer diagrama de Pareto (antes de la toma de decisiones) con el segundo (después de la implantación de las acciones correctivas) se observa un mejoramiento del 45.68 % (ver tabla No. 12).

DIAGRAMA DE PARETO	CLAVE No.	PIEZAS MANUFAC TURADAS	PIEZAS DE DESPERDICIO	REDUCCION % ABSOLUTO	MEJORA- MIENTO %	AHORR N\$/ME
ANTES DE ACCIONES CORRECTIVAS	PASTAS ROTAS 09	165 902	, 1'343	0,36	<b>45,68</b>	1 ' 472.5
DESPUES DE ACCIONES CORRECTIVAS	PASTAS ROTAS 09	108*823	474			

TGYU

E.N.E.P. ARAGON			U
	ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
TABLA COMPARATIVA	INGENIERIA		A
ELABORO : CIRO ALFARO A.	MECANICA	TABLA No. 12	М

Analizando el problema de pastas rotas de la tabla No. 10 con clave 09, se obtiene la tabla No. 11 y diagrama No. 12. En la que se identifica a las OFFM-638, OFFM-4183, OFFM-178 (aplica muelle : subensamble) y 165-10898 (aplica muelle : 151-10575) entre las los primeros lugares de desperdicio.

Lo anterior es debido a que no se han aplicado las correspondientes acciones correctivas propuestas en la sección No. 04 siendo estas :

Sección Titulo

- 4.1.1) Propuesta correctiva para la discrepancia en pastas.
- 4.1.2) Propuesta correctiva para la discrepancia en muelles.
- 4.4.1) Propuesta de un procedimiento para el mantenimiento preventivo a herramental y máquina remachadora 337.

#### AREA: ENSAMBLE DISCO


#### TABLA DE CONCENTRADO

AÑO: 1995

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO.

No.	Parte No. Pasta	Cantidad de piezas defectuosas	% relativo Cant. def	% Acumulado
01	OFFM638	114.00	24.05	24.05
02	165-10900	75.00	15.82	39.87
03	165-10898	47.00	9.92	49.79
04	165-20900	34.00	7.17	56.96
05	OFFM4183	24.00	5.06	62.03
06	OFFM178	21.00	4.43	66.46
07	165-10910	20.00	4.22	70.68
08	165-10896	19.00	4.01	74.68
09	OFFM11004	17.00	3.59	78.27
10	849013078	17.00	3.59	81.86
11	165-10621	13.00	2.74	84.60
12	OFFM296	12.00	2.53	87.13
13	165-12025	10.00	2.11	89.24
14	165-11523	7.00	1.48	90.72
15	165-10912	6.00	1.27	91.98
16	165-12456	6.00	1.27	93.25
17	165-10236	5.00	1.05	94.30
18	165-10654	5.00	1.05	95.36
19	165-10999	5.00	1.05	96.41
20	00230 138-Y4000·	4.00	0.84	97.26
21	0138-8302-XD	4.00	0.84	98.10
22	165-10986	3.00	0.63	98.73
23	165-11893	3.00	0.63	99.37
24	165-11879	1.00	0.21	99.58
25	165-12456	1.00	0.21	99.79
26	165-11289	1.00	0.21	100.00
	TOTAL DE PIEZAS.	474.00		DD09PR1

E.N.E.P. ARAC	ON		U
TABLA DE PARET	O ESCALA : N/A	ACOTACION : N/A	N
DEL DIAGRAMA No	. 12 INGENIERIA		Α
ELABORO : CIRO ALFA	ARO A. MECANICA	TABLA No. 11	М

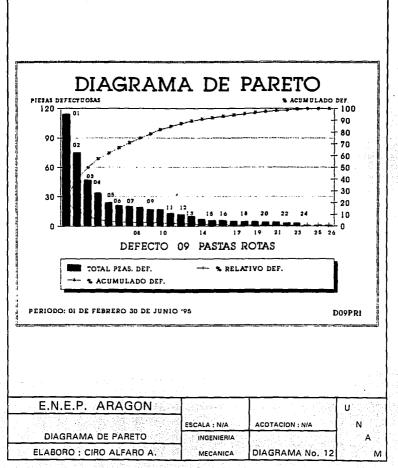

Calculo para la amortización de las acciones correctivas implantadas de las secciones : 4.2.1, 4.2.2 y 4.3.1.

Amortización = Inversión de acciones / Costo de recuperación correctivas (NS) por pieza (NS/Pza).

= 5'459.01 (NS) / 32.47 (NS/Pza) = 168.12 Pzas

Por lo tanto, la inversión de las acciones correctivas implantadas es amortizada con 168.12 Pzas: que se recuperen.

Calculo para la recuperación de la inversión (RI).

RI = Inversión total (NS) / Ahorro (No. Pza/Mes)

Ahorro = (( Desperdicio - Desperdicio )) x C.RE
real (Pza/Mes) objetivo (Pza/Mes)

= (<u>474.00 Pza</u> - <u>269.20 Pza</u> ) x 32.47 NS/Pza

6 Mes 8 Mes

= ( 79.00 Pza/Mes - 33.65 Pza/Mes) x 32.47 N\$/Pza

= 1'472.51 NS/Mes

R1 = 5'459.01 (N\$) / 1'472.51 (N\$/Mes) = 3.71 Mes

# A BANGONESS

#### CONCLUSIONES

Las acciones correctivas propuestas para la disminución de desperdicio con mayor incidencia en el proceso de manufactura del disco de embrague automotriz de la sección : 04, no se llevaron a cabo en su totalidad. Más sin embargo las que se implantaron (sección : 4.2.1, 4.2.2 y 4.3.1) fueron evaluadas con el diagrama de Pareto obteniendo un mejoramiento del 45.68 % con un ahorro de 1472.51 NS/Mes.

Sí al implantar el resto de las acciones correctivas (sección: 4.1.1, 4.1.2 y 4.4.1) no se logra el objetivo del 80 % de reducción de desperdicio, se determinara que estas no fueron suficientes; Por loque será necesario proponer nuevas acciones para lograr el objetivo inicial.

Este trabajo de investigación será útil para quien éste involucrado en el mejoramiento continuo de las operaciones y calidad del producto de la planta donde se desarrollo ésta investigación.

## 

#### BIBLIOGRAFIA

Catalogo General Neumático Festo Edición 26° Págs. 1.209, 2.142, 2.270, 2.470.1, 2.640 y 2.650

Control Estadístico del Proceso Borg And Beck Edición de 1990 Págs. 91 - 98

Control Total de la Calidad V. Feigenbaum Editorial CECSA Edición 2° Págs. 89 - 104 y 125-130

Curso de Capacitación Sobre Embragues Sachs México, S.A. de C.V. Págs. 7 y 9

Herramientas Básicas II Control de Proceso Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Edición de 1988 Págs. 95 - 119 Norma NOM-025-STPS-1994

Relativa a los Niveles de Huminación que Deben Tener los Centros de Trabajo.

Págs. 47 - 54

Norma SNT-TC-1A

American Society For Nondestructive Testing, Inc.

Edición de diciembre de 1988

Sección: 8.2, Pág. 4

Manual de Aseguramiento de Calidad

Sachs México, S.A. de C.V.

Secciones: MAC 01, 09 y 18

Manual de luminotecnia

J.A. Taboada

Ediciones Dossat, S.A.

Edición 4ª

Págs. 77, 103 - 128

Pastas de Fricción de Embragues con Material S-110

SAB, S.A. de C.V.

Págs. 2 - 19

Piezas de Automóviles, Función e Indicaciones para el Taller Sachs Págs. 23, 31 y 32

Solución de Problemas con Orientación en Equipo (8 diciplinas) Ford Motor Company México Págs. 9 - 50